

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
61-3Q

1995-10

Quinzième complément à la Publication 61-3 (1969)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité**

Troisième partie:
Calibres

Fifteenth supplement to Publication 61-3 (1969)

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety**

Part 3:
Gauges

*Les feuilles de ce complément sont à insérer dans la
Publication 61-3 (1969)*

*The sheets contained in this supplement are to be
inserted in Publication 61-3 (1969)*

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3 rue de Varembe Genève Suisse



IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3Q:1995

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
61-3**

Troisième édition
Third edition
1969

Modifiée selon les Compléments
Amended in accordance with Supplements
A(1970), B(1971), C(1971), D(1972), E(1972), F(1975),
G(1977), H(1980), J(1983), K(1987), L(1989), M(1992),
N(1994), P (1994) et/and Q(1995)

**Culots de lampes et douilles ainsi que calibres
pour le contrôle de l'interchangeabilité
et de la sécurité**

**Troisième partie:
Calibres**

**Lamp caps and holders together with
gauges for the control of interchangeability
and safety**

**Part 3:
Gauges**

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procé-
dédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et
les microfilms sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means electronic or mechanical
including photocopying and microfilm without permission
in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3 rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION
DES NOUVELLES PAGES ET
FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 61-3 DE LA CEI**

- 1 Retirer la page de titre existante les pages 1, 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 existantes le sommaire par désignation existant (pages 1/7 2/7 3/7, 4/7 5/7, 6/7 et 7/7) et insérer la nouvelle page de titre les nouvelles pages 1, 2 3, 4 5, 6 7 8 9 10 11 et 12 et le nouveau sommaire par désignation (pages 1/7, 2/7, 3/7 4/7, 5/7, 6/7 et 7/7)
- 2 Retirer les feuilles existantes
7006 69 1 (pages 1/2 et 2/2)
7006 69D-3 (page 1/1)
7006 69E 3 (page 1/1),
7006 78-1 (pages 1/3 2/3 et 3/3)
7006 78A 1 (pages 1/2 et 2/2)
7006-78B 1 (pages 1/2 et 2/2)
7006 78C-1 (pages 1/2 et 2/2)
7006 78F 2 (pages 1/2 et 2/2)
7006-78G 1 (pages 1/2 et 2/2)
et les remplacer par les nouvelles feuilles
7006 69 2 (page 1/1),
7006-69D 4 (page 1/1)
7006 69E 4 (page 1/1),
7006 78 2 (pages 1/3, 2/3 et 3/3)
7006 78A-2 (pages 1/3, 2/3 et 3/3)
7006-78B 2 (pages 1/2 et 2/2),
7006-78C-2 (pages 1/2 et 2/2)
7006 78F 3 (pages 1/3 2/3 et 3/3)
7006 78G 2 (pages 1/3, 2/3 et 3/3)
- 3 Insérer les nouvelles feuilles
7006 112A-1 (pages 1/2 et 2/2),
7006 112B 1 (pages 1/2 et 2/2)
7006 112C 1 (pages 1/2 et 2/2),
7006 112D 1 (pages 1/2 et 2/2)
7006 112E 1 (pages 1/2 et 2/2)

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND STANDARD SHEETS
IN IEC PUBLICATION 61-3**

- 1 Remove existing title page existing pages 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8 9, 10 11 and 12 and existing contents by designation (pages 1/7, 2/7, 3/7 4/7, 5/7 6/7 and 7/7) and insert in their place new title page new pages 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 10, 11 and 12 new contents by designation (pages 1/7, 2/7 3/7, 4/7, 5/7 6/7 and 7/7)
- 2 Remove existing sheets
7006 69-1 (pages 1/2 and 2/2)
7006 69D 3 (page 1/1),
7006 69E-3 (page 1/1)
7006 78 1 (pages 1/3 2/3 and 3/3)
7006 78A 1 (pages 1/2 and 2/2)
7006 78B 1 (pages 1/2 and 2/2)
7006 78C 1 (pages 1/2 and 2/2),
7006-78F 2 (pages 1/2 and 2/2),
7006 78G 1 (pages 1/2 and 2/2),
and insert in their place new sheets
7006 69 2 (page 1/1),
7006 69D 4 (page 1/1),
7006 69E 4 (page 1/1)
7006 78 2 (pages 1/3 2/3 and 3/3)
7006 78A 2 (pages 1/3 2/3 and 3/3)
7006 78B 2 (pages 1/2 and 2/2),
7006 78C-2 (pages 1/2 and 2/2)
7006 78F 3 (pages 1/3, 2/3 and 3/3),
7006 78G 2 (pages 1/3 2/3 and 3/3)
- 3 Insert new sheets
7006 112A 1 (pages 1/2 and 2/2),
7006 112B 1 (pages 1/2 and 2/2)
7006 112C 1 (pages 1/2 and 2/2)
7006 112D 1 (pages 1/2 and 2/2)
7006 112E 1 (pages 1/2 and 2/2)

AVANT-PROPOS

Ce quinzième complément à la CEI 61-3 1969 a été établi par le sous-comité 34B Culots et douilles, du comité d'études 34 de la CEI Lampes et équipements associés

Le texte de ce complément est issu des documents suivants

DIS	Rapports de vote
34B/546/DIS	34B/585/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de ce complément

FOREWORD

This fifteenth supplement to IEC 61-3 1969 has been prepared by sub-committee 34B Lamp caps and holders, of IEC technical committee 34 Lamps and related equipment

The text of this supplement is based on the following documents

DIS	Reports on voting
34B/546/DIS	34B/585/RVD

Full information on the voting for the approval of this supplement can be found in the reports on voting indicated in the above table

SOMMAIRE		Pages	CONTENTS		Page
CALIBRES SOMMAIRE PAR DÉSIGNATION		1	GAUGES CONTENTS BY DESIGNATION		1
	Feuilles			Sheet	
Chanfreins sur les arêtes des calibres	7006-1-2		Facets on gauge edges		7006-1-2
Calibre «Entre» pour culots BA20 sur lampes terminées	7006-2-3		"Go" gauge for BA20 caps on finished lamps		7006-2-3
Calibre d'acceptation pour culots B22d destinés à un enfilage automatique	7006-3-1		Acceptance gauge B22d caps intended for automatic wire threading		7006-3-1
Calibres «Entre» pour culots à deux broches sur lampes terminées G1 27 GX1 27 G2 54 BX2 54 et G3 17	7006-4-1		'Go' gauges for bi-pin lamp caps on finished lamps G1 27, GX1 27 G2 54 BX2 54, and G3 17		7006-4-1
Calibres pour vérifier l'insertion des culots dans les douilles B15d B22d et BY22d	7006-4A-2		Gauges for testing the insertion of caps in lampholders B15d B22d and BY22d		7006-4A-2
Calibres pour vérifier la tenue des culots B15d et B22d dans la douille	7006-4B-1		Gauges for testing the retention of B15d and B22d caps in the holder		7006-4B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX26	7006-5-1		"Go" gauge for prefocus cap PX26		7006-5-1
Calibre «Entre» et «N'entre Pas» pour les languettes du culot préfocus PX26	7006-5A-1		"Go" and "Not Go" gauge for the tabs of prefocus cap PX26		7006-5A-1
Calibre «N'entre Pas» pour la dimension Mmin du culot préfocus PX26	7006-5B-1		"Not Go" gauge for dimension Mmin of prefocus cap PX26		7006-5B-1
Calibre «Entre» pour douille PX26	7006-5C-1		"Go" gauge for lampholder PX26		7006-5C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées Ell	7006-6-1		'Go" gauge for caps on finished lamps Ell		7006-6-1
Calibre «A» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles Ell	7006-6A-1		Plug gauge "A" for testing contact making in lampholders Ell		7006-6A-1
Calibre «B» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles Ell	7006-6B-1		Plug gauge "B" for testing contact making in lampholders Ell		7006-6B-1
Calibre «Entre» pour culots EY10	7006-7-1		"Go" gauge for caps EY10		7006-7-1
Calibre «Entre» pour douilles EY10	7006-7A-1		"Go" gauge for lampholders EY10		7006-7A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BAX9s et BAY9s	7006-9-1		"Go" gauges for caps on finished lamps BAX9s and BAY9s		7006-9-1
Calibre tampons pour douilles de lampes BAX9s et BAY9s	7006-9A-1		Plug gauge for lampholders BAX9s and BAY9s		7006-9A-1
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles de lampes BAX9s et BAY9s	7006-9B 1		Gauges for testing contact and making lampholders in BAX9s and BAY9s		7006-9B-1
Calibres «N'Entre Pas» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles BAX9s et BAY9s	7006-9C-1		"Not Go" gauges for checking non-interchangeability of caps in lampholders BAX9s and BAY9s		7006-9C-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées BA9 B15, B22 et BY22d	7006-10-8		"Not Go" gauges for caps on finished lamps BA9 B15 B22 and BY22d		7006-10-8
Calibres «Entre» pour culots BA9, B15, BA15 & B22 sur lampes terminées	7006-11 8		Go' gauges for caps BA9 B15, BA15 & B22 on finished lamps		7006-11-8
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BAY15	7006-11B 2		'Go" gauge for cap on finished lamps BAY15		7006-11B-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BAZ15d	7006-11C-1		Go" gauge for cap BAZ15d on finished lamps		7006-11C-1
Calibre pour la dimension B des culots sur lampes terminées BAU15 et BAZ15d	7006 11D 1		Gauge for dimension B of caps on finished lamps BAU15 and BAZ15d		7006-11D-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées BA15s-3 (100°/130°)	7006-11E-1		Go" gauge for caps on finished lamps BA15s 3 (100°/130°)		7006 11E-1
Calibres tampons pour douilles BA21 B15 & B22	7006-12-7		Plug gauges for lampholders BA21, B15 & B22		7006-12-7
Calibres «Entre» supplémentaires pour les douilles B22d et BY22d	7006 12A 2		Supplementary 'Go' gauges for lampholders B22d and BY22d		7006-12A-2

	Feuilles		Sheet
Calibre «N'Entre Pas»/Maintien pour les douilles B22d	7006-12B-1	"Not Go"/Retention gauge for B22d lampholders	7006-12B-1
Calibre «Entre» supplémentaire pour les douilles B15d	7006-12C-1	Supplementary "Go" gauge for B15d lampholders	7006-12C-1
Calibre «N'Entre Pas»/Maintien pour les douilles B15d	7006-12D-1	"Not Go"/Retention for B15d lampholders	7006-12D-1
Calibres tampons pour douilles BA9 BA15 BAY15 et BAZ15	7006-12E-2	Plug gauges for lampholders BA9, BA15 AY15 and BAZ15	7006-12E-2
Calibres pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA9, BA15, BAY15 et BAZ15	7006-12F-2	Gauges for testing contact making in lampholders BA9, BA15, BAY15 and BAZ15	7006-12F-2
Calibres pour les encoches de douilles B15d, B22d, B22d-3 et BY22d	7006-13-5	Gauges for slots in lampholders B15d, B22d, B22d-3 and BY22d	7006-13-5
Calibre pour vérifier la tenue des culots BA15 et BAY15 dans la douille	7006-14 1	Gauge for testing the retention of BA15 and BAY15 caps in the holder	7006-14-1
Calibres de vérification de l'insertion des culots dans les douilles BA15 BAY15 et BAZ15	7006-14A-2	Gauges for testing the correct insertion of caps in lampholders BA15 BAY15 and BAZ15	7006-14A-2
Calibre pour la dimension B des culots BA15 et BAY15d sur lampes terminées	7006-14B-1	Gauge for dimension B of caps BA15 and BAY15d on finished lamps	7006-14B-1
Calibre «Entre» pour dimension «P max» des culots sur lampes terminées BAY15	7006-14C-2	"Go" gauge for dimension "P max" of caps on finished lamps BAY15	7006-14C-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d-3 (90°/135°)	7006-15-7	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d-3 (90°/135°)	7006-15-7
Calibres pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B22d et BY22d	7006-15A-2	Gauges for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B22d and BY22d	7006-15A-2
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette B15d	7006-15B-1	Gauge for checking contact position and contact force in bayonet lampholders B15d	7006-15B-1
Calibre pour la vérification de la position du contact et de la force de contact dans les douilles à baïonnette BA21d-3 (120°)	7006-15C-1	Gauge for checking contact force and contact force in bayonet lampholders BA21d-3 (120°)	7006-15C-1
Calibre «Entre» pour culots BA21-3 (120°) sur lampes terminées	7006-17-4	"Go" gauge for caps BA21-3 (120°) on finished lamps	7006-17-4
Calibre «Entre» pour culot sur lampes terminées BY22d	7006-17A-1	"Go" gauge for cap on finished lamps BY22d	7006-17A-1
Calibre tampon pour douille BY22d	7006-17B-1	Plug gauge for lampholders BY22d	7006-17B-1
Calibre tampon pour douilles BA20	7006-18-2	Plug gauge for lampholders BA20	7006-18-2
Calibre pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles BA20	7006-18A-1	Gauge for testing contact making in lampholders BA20	7006-18A-1
Calibre «Entre» pour culot B22d-3 (90°/135°)/ 25 x 26 sur lampes terminées	7006 19 2	"Go" gauge for cap B22d-3 (90°/135°)/ 25 x 26 on finished lamps	7006-19-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée BAU15s	7006-19A-1	"Go" gauge for cap on finished lamp BAU15s	7006-19A-1
Calibre pour douille à baïonnette B22d-3 (90°/135°)	7006 20-4	Plug gauge for bayonet lampholder B22d-3 (90°/135°)	7006-20-4
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E27	7006-21-5	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E27	7006-21-5
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E27	7006 22A-4	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps in lampholders E27	7006-22A-4
Calibre pour la détection de contacts latéraux par des arêtes coupantes dans les douilles E27	7006 22B-1	Gauge for detecting side-contacts with cutting-edges in lampholders E27	7006-22B-1
Calibre I pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27	7006-22C-1	Gauge I for checking side contact resiliency in lampholders E27	7006 22C-1
Calibre II pour la vérification de la résilience du contact latéral dans les douilles E27	7006 22D 1	Gauge II for checking side contact resiliency in lampholders E27	7006-22D-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E40	7006-23-3	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact-making in lampholders E40	7006-23-3
Calibre pour douille pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E40	7006-24 3	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact E40	7006-24-3
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E39	7006-24A-1	Gauge for finished lamps fitted with E39 caps for testing contact making	7006-24A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E39	7006 24B-1	"Go" gauge for cap on finished lamps E39	7006-24B-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E39	7006 24C-1	'Not Go" gauge for caps on finished lamps E39	7006-24C-1
Calibre pour la vérification de la protection contre la fêlure du col de l'ampoule et pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles E39	7006 24D-1	Gauge for testing protection against bulb-neck damage and for testing contact making in lampholders E39	7006-24D-1
Calibre «Entre» pour le taraudage des douilles E39	7006-24E-1	"Go" gauge for screw thread of lampholders E39	7006-24E-1
Calibre pour la vérification de la torsion maximale d'insertion dans des douilles avec dispositif de blocage E39	7006 24F-1	Gauge for testing maximum insertion torque in lampholders with shell-grip features E39	7006-24F-1
Calibre pour la vérification de la torsion minimale dans des douilles avec dispositif de blocage E39	7006-24G-1	Gauge for testing minimum torque in lampholders with shell-grip features E39	7006-24G-1
Calibres «Entre» pour les taraudages des douilles E10, E14 et E40	7006 25 7	'Go" plug gauges for screw threads of lampholders E10 E14 and E40	7006-25-7
Calibre «Entre» pour douilles E27	7006 25A-2	Go" gauge for lampholders E27	7006-25A-2
Calibre «Entre» pour douilles E26	7006 25B-1	'Go" plug gauge for lampholders E26	7006-25B-1
Calibre «Entre» pour douilles E12	7006 25C-1	"Go" plug gauge for lampholders E12	7006-25C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E5	7006-25D-1	Go" gauge for cap on finished lamps E5	7006-25D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E5	7006-25E-1	'Not Go" gauge for caps on finished lamps E5	7006-25E-1
Calibre «Entre» pour vérifier les taraudages des douilles E5	7006-25F-1	"Go" plug gauge for checking screw threads of lampholders E5	7006-25F-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E5	7006-25G-1	"Not Go" gauge for checking screw threads of lampholders E5	7006-25G-1
Calibre «N'Entre Pas» pour vérifier les taraudages des douilles E10, E14 E27, E39 et E40	7006 26-4	'Not Go" plug gauges for screw threads of lampholders E10 E14, E27 E39 and E40	7006-26-4
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E26 et E26d	7006-26A-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E26 and E26d	7006-26A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles E12	7006 26B-1	"Not Go" plug gauge for lampholders E12	7006-26B-1
Calibre «Entre» pour culots E40 sur lampes terminées	7006-27-7	"Go" gauge for E40 caps on finished lamps	7006-27-7
Calibre «Entre» pour culots E10 sur lampes terminées	7006 27A 2	'Go" gauge for E10 caps on finished lamps	7006-27A-2
Calibre «Entre» pour culots E27 sur lampes terminées	7006 27B-1	"Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006-27B-1
Calibre «Entre» pour dimension «S ₁ » des culots E27 sur lampes terminées	7006-27C-1	"Go" gauge for dimension S ₁ of E27 caps on finished lamps	7006-27C-1
Calibre «Entre» pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-27D 1	"Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-27D-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006-27E-1	Additional 'Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-27E-1
Calibre «Entre» pour culots E14 sur lampes terminées	7006-27F 1	'Go" gauge for E14 caps on finished lamps	7006-27F-1
Calibre «Entre» pour dimension «S ₁ » des culots E14 sur lampes terminées	7006 27G-1	'Go" gauge for dimension 'S ₁ ' of E14 caps on finished lamps	7006-27G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E12	7006 27H 1	"Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006-27H-1
Calibre «Entre» additionnel pour culots sur lampes terminées E12	7006 27J-1	Additional 'Go' gauge for caps on finished lamps E12	7006-27J-1

	Feuilles		Sheet
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E10 et EP10 sur lampes terminées	7006 28-7	"Not Go" gauges for E10 and EP10 caps on finished lamps	7006-28-7
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E27 sur lampes terminées	7006-28A-1	"Not Go" gauge for E27 caps on finished lamps	7006 28A-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots E14 sur lampes terminées	7006-28B-1	"Not Go" gauge for E14 caps on finished lamps	7006-28B-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E12	7006-28C-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E12	7006-28C-1
Calibres «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées E40	7006-28D-1	"Not Go" gauge for caps on finished lamps E40	7006-28D-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E10 et EY10	7006 28E-1	"Not Go" gauge for caps E10 and EY10	7006-28E-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact des lampes munies du culot E26d	7006-29-1	Gauge for testing contact making of lamps fitted with E26d caps	7006 29-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E26d	7006-29A-1	Gauge for testing protection against accidental contact for lamps fitted with E26d caps	7006-29A-1
Calibre avec un diamètre de référence de 23 mm pour culots E26d	7006-29B-1	Gauge with reference diameter of 23 mm for E26d caps	7006-29B-1
Calibre avec un diamètre de référence de 13,2 mm pour culots E26d	7006-29C-1	Gauge with reference diameter of 13,2 mm for E26d caps	7006-29C-1
Calibre avec un diamètre de référence de 10,4 mm pour culots E26d sur lampes terminées	7006 29D 1	Gauge with reference diameter of 10,4 mm for E26d caps on finished lamps	7006-29D-1
Calibre pour le contrôle de la position radiale du contact intermédiaire de la douille E26d	7006-29E-1	Gauge for checking the radial position of the intermediate contact of lampholders E26d	7006-29E-1
Calibre pour le contrôle des positions relatives des contacts dans la douille E26d	7006-29F-1	Contact gauges for testing the relative positions of the contacts in E26d lampholder	7006-29F-1
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille E26d	7006 29G-2	Plug gauge for testing contact making in E26d lampholder	7006-29G-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E26d avec chemise métallique doublée de papier	7006-29H-2	Plug gauge for testing contact making in metal-shell paper-lined E26d lampholder	7006-29H-2
Calibre pour le contrôle de la protection contre les contacts accidentels dans la douille E26d	7006 29J-1	Plug gauge for testing protection against accidental contact in E26d lampholder	7006-29J-1
Calibre «Entre» pour douilles E26d	7006-29K-1	"Go" plug gauge for lampholders E26d	7006-29K-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culots E26 et E26d sur lampes terminées	7006 29L-2	"Not Go" gauge for E26 and E26d caps on finished lamps	7006-29L-2
Calibre pour douille E14 pour le contrôle de la réalité du contact	7006-30 2	Plug gauge for E14 lampholder for testing contact making	7006-30-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact de la douille E14 avec fausse bougie destinée aux lampes «Flamme»	7006-30A-1	Plug gauge for lampholders E14 with candle shaped shaft for candle lamps for testing contact making	7006-30A-1
Calibre pour la vérification de la réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion des lampes dans les douilles E14	7006-31-4	Gauge for testing contact-making and protection against accidental contact during insertion of lamps and lampholders E14	7006-31-4
Calibre pour vérifier la réalité du contact des culots E12 sur lampes terminées	7006-32 1	Gauge for finished lamps fitted with E12 caps for testing contact-making	7006-32-1
Calibre pour douille pour la vérification de la réalité du contact E12	7006-32A-1	Plug gauge for lampholders for testing contact-making E12	7006-32A-1
Calibres «Entre» pour culots 2G13	7006 33-2	«Go» gauges for caps 2G13	7006-33-2
Calibres pour le contrôle d'insertion et de la réalité du contact dans les douilles 2G13	7006-33A 2	Gauges for testing insertion and contact-making in lampholders 2G13	7006-33A-2
Calibre pour douilles 2G13 pour le contrôle de la réalité du contact	7006 33B-1	Gauge for lampholders 2G13 for testing contact making	7006-33B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX43	7006-34 1	Go' gauge for lampholders PX43	7006 34-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus sur lampes terminées PX43t	7006 34A-1	"Go" gauge for prefocus caps on finished lamps PX43t	7006-34A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus PX13 5s sur lampes terminées	7006 35-1	Go" gauge for prefocus cap PX13 5s on finished lamps	7006-35-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «N Entre Pas» pour culot préfocus PX13 5s sur lampes terminées	7006-35A-1	"Not Go" gauge for prefocus cap PX13 5s on finished lamps	7006-35A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot préfocus PX13 5s sur lampes terminées	7006-35B-1	"Not Go" gauge for prefocus cap PX13 5s on finished lamps	7006-35B-1
Calibre «Entre» pour douilles PX13 5s	7006-35C-1	"Go" gauge for lampholders PX13 5s	7006-35C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles PX13 5s	7006-35D-1	"Not Go" gauge for lampholders PX13 5s	7006-35D-1
Calibre d orientation pour douilles PX13 5s	7006-35E-1	Rotation gauge for lampholders PX13 5s	7006-35E-1
Calibre «Entre» pour douilles P26s	7006-36-1	"Go" gauge for lampholders P26s	7006-36-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées P26s	7006-36A-1	"Go" gauge for caps on finished lamps P26s	7006-36A-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées E10	7006-37-1	"Go" gauge for caps on finished lamps E10	7006-37-1
Calibre «Entre» pour douilles préfocus EP10	7006-37A-1	"Go" gauge for prefocus lampholders EP10	7006-37A-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus P43t 38 sur lampes terminées	7006-39-1	"Go" gauge for prefocus cap P43t-38 on finished lamps	7006-39-1
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension M minimum des culots préfocus P43t 38 et PX43t sur lampes terminées	7006-39A-2	"Not Go" gauge for dimension M minimum of prefocus caps P43t-38 & PX43t on finished lamps	7006-39A-2
Calibre pour vérifier la dimension Y max des culots préfocus P43t-38, PX43t, PY43d et PZ43t sur lampes terminées	7006-39B-2	Gauge for checking dimension Y max of prefocus caps P43t-38, PX43t, PY43d and PZ43t on finished lamps	7006-39B-2
Calibre «Entre» pour douilles P43	7006-39C-1	"Go" gauge for lampholders P43	7006-39C-1
Calibre «Entre» pour culot à broche Fa8	7006-40-1	"Go" gauge for single-pin cap Fa8	7006-40-1
Calibre «N'Entre Pas» pour culot à broche Fa8	7006-40A-1	"Not Go" gauge for single-pin cap Fa8	7006-40A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à broche sur lampes terminées Fa6	7006-41-2	"Go" and "Not Go" gauge for single-pin cap on finished lamps Fa6	7006-41-2
Calibres «Entre»/Réalité du contact pour douilles Fa6	7006-41A-2	"Go"/Contact making gauges for lampholders Fa6	7006-41A-2
Calibre «Entre» pour culot sur lampe terminée P28s	7006-42-1	"Go" gauge for cap on finished lamps P28s	7006-42-1
Calibre «Entre» pour douille P28s	7006-42A-2	"Go" gauge for lampholders P28s	7006-42A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots préfocus P40s sur lampes terminées	7006-43-2	"Go" and "Not Go" for prefocus caps P40s on finished lamps	7006-43-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non assemblé à deux broches (Ne pas utiliser sur lampes terminées) G13	7006-44-4	"Go" and "Not Go" gauge for unmounted bi-pin cap (Not for use on finished lamps) G13	7006-44-4
Calibre «Entre» pour culot à deux broches sur lampes terminées G13	7006-45-4	"Go" gauge for bi-pin cap on finished lamps G13	7006-45-4
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot non assemblé à deux broches (Ne pas utiliser sur lampes terminées) G5	7006-46-3	"Go" and "Not Go" gauge for unmounted bi-pin cap (Not for use on finished lamps) G5	7006-46-3
Calibre «Entre» pour culot à deux broches sur lampes terminées G5	7006-46A-3	"Go" gauge for bi-pin cap G5 on finished lamps G5	7006-46A-3
Calibre pour douilles pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels G5	7006-47A-2	Plug gauge for lampholders for testing protection against accidental contact G5	7006-47A-2
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact G5	7006-47B-3	Double ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact making G5	7006-47B-3
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles G5	7006-47C-3	Double ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders G5	7006-47C-3
Calibre «Entre» pour culot préfocus PG22-6 35 sur lampes terminées	7006-48-1	"Go" gauge for prefocus cap PG22-6 35 on finished lamps	7006-48-1
Calibre «Entre» pour culots préfocus P14 5s sur lampes terminées	7006-49-1	"Go" gauge for prefocus caps P14 5s on finished lamps	7006-49-1
Calibre «Entre» pour douilles P14 5s	7006-49A-1	"Go" gauge for lampholders P14 5s	7006-49A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour dimension Ax max dans douilles P14 5s	7006-49B-1	"Not Go" gauge for dimension Ax max of lampholders P14 5s	7006-49B-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E27	7006-50-1	Gauge for finished lamps fitted with E27 caps for testing contact making	7006 50-1
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels E27/51 x 39	7006-51-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact E27/51 x 39	7006 51-2
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion E27	7006-51A-2	Gauge for caps on finished lamps for testing protection against accidental contact during insertion E27	7006 51A-2
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E40	7006 52 1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing contact making	7006 52-1
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E40	7006-53 1	Gauge for finished lamps fitted with E40 caps for testing protection against accidental contact	7006-53-1
Calibre pour vérifier la réalité du contact pour lampes munies du culot E14	7006-54 2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing contact making	7006 54-2
Calibre pour la vérification de la protection contre les contacts accidentels pour lampes munies du culot E14	7006 55-2	Gauge for finished lamps fitted with E14 caps for testing protection against accidental contact	7006-55-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le diamètre de la collerette du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56-2	"Go" and "Not Go" gauge for diameter of the collar of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la boutonnière principale du culot préfocus P30s sur lampes terminées	7006-56A-2	"Go" and "Not Go" gauge for the major slot of prefocus cap P30s on finished lamps	7006-56A-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à deux contacts en retrait R17d sur lampes terminées	7006-57-3	"Go" and "Not Go" gauge for recessed double contact cap R17d on finished lamps	7006-57-3
Calibre «Entre» pour douille R17d	7006-57A-1	"Go" gauge for R17d lampholders	7006-57A-1
Calibre pour la vérification du contact dans la douille R17d	7006-57B-1	Contact making gauge for lampholders R17d	7006-57B-1
Calibre «Entre» pour culots G17q-7 et GY17q-7 sur lampes terminées	7006 58A-3	"Go" gauge for caps G17q-7 and GY17q-7 on finished lamps	7006-58A-3
Calibre «Entre» pour culot GY17q-7 sur lampes terminées	7006-58B-3	"Go" gauge for cap GY17q-7 on finished lamps	7006-58B-3
Calibre à broches pour la vérification des contacts des douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7	7006-58C-1	Plug gauge for testing contact making of of lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7	7006-58C-1
Calibre «Entre» pour douilles G17q-7 et GY17q-7	7006-58D-1	"Go" gauge for lampholders G17q-7 and GY17q-7	7006-58D-1
Calibre «Entre» pour douilles GX17q-7	7006-58E-1	"Go" gauge for lampholders GX17q-7	7006-58E-1
Calibre d'orientation pour douilles G17q-7, GX17q-7 et GY17q-7	7006-58F-1	Rotation gauge for lampholders G17q-7, GX17q-7 and GY17q-7	7006-58F-1
Calibre pour douille Fa4	7006-59-1	Plug gauge for lampholders Fa4	7006-59-1
Calibre pour la vérification de la force minimale de contact dans les connecteurs pour socles de lampe à deux broches GZ6 35 et GZ4	7006-59A-2	Gauge for checking minimum contact force in connectors for bi-pin lamp bases GZ6 35 and GZ4	7006-59A-2
Calibre «Entre» pour socles de lampe à deux broches GZ6 35	7006 59B-1	"Go" gauge for bi-pin bases GZ6 35	7006-59B-1
Calibre «Entre» pour connecteur pour socle de lampes à deux broches GZ6 35	7006 59C 1	"Go" gauge for connector for bi-pin lamp bases GZ6 35	7006-59C-1
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GY6 35	7006 59D 1	Single-pin gauge for checking minimum retention force of contact in lampholders	7006 59D-1
Calibres doubles pour un ensemble de deux douilles pour la vérification de la réalité du contact G13	7006-60B-4	Double ended gauges for a combined pair of lampholders for testing contact making G13	7006-60B-4
Calibres doubles «Entre» pour un ensemble de deux douilles G13	7006 60C-3	Double ended "Go" gauges for a combined pair of lampholders G13	7006-60C-3
Calibres «Entre» et «N Entre Pas» pour socles de lampe à deux broches G6 35 GX6 35 GY6 35 et GZ6 35	7006 61-4	"Go" and "Not Go" gauges for bi-pin lamp bases G6 35 GX6 35 GY6 35 and GZ6 35	7006-61-4
Calibres «Entre» pour socles de lampe à deux broches G6 35 GX6 35 & GY6 35	7006 61A 2	"Go" gauges for bi-pin lamp bases G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61A-2

	Feuilles		Sheet
Calibres «Entre» pour douilles G6 35 GX6 35 & GY6 35	7006 61B 3	'Go" gauges for lampholders G6 35, GX6 35 & GY6 35	7006-61B-3
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles G6 35 & GX6 35	7006-61C-3	Single pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders G6 35 & GX6 35	7006-61C-3
Calibre «Entre» pour une combinaison de deux douilles R7s	7006-62-3	"Go" gauge for a combined pair of lampholders R7s	7006-62-3
Calibrer «Entre» pour une combinaison de deux douilles RX7s	7006 62A-1	"Go" gauge for a combined pair of lampholders RX7s	7006-62A-1
Calibre pour la vérification de la hauteur des ergots (dim T min) des culots P14 5s sur lampes terminées	7006-64-1	Gauge for checking height of pins (dim T min) of caps P14 5s finished lamps	7006-64-1
Calibre «Entre» pour le culot et le socle de lampe GX38q	7006-65-1	"Go" gauge for four pin cap and lamp base GX38q	7006-65-1
Calibre «Entre» pour douille GX38q	7006-65A-1	Go" gauge for lampholder GX38q	7006-65A-1
Système de calibrage pour la vérification de la force d'extraction dans la douille GX38q	7006-65B-1	Gauging system for checking withdrawal force in lampholder GX38q	7006-65B-1
Calibre «Entre» combiné pour culot PK22s sur lampes terminées	7006-66-2	Combined "Go" gauge for cap PK22s on finished lamps	7006-66-2
Calibre «Entre» pour douilles PK22s	7006-66A-1	"Go" gauge for lampholders PK22s	7006-66A-1
Calibre «Entre» pour socles de lampe à deux broches GZ4	7006-67-1	'Go" gauge for bi-pin lamp bases GZ4	7006-67-1
Calibre «Entre» pour connecteur pour socle de lampes à deux broches GZ4	7006-67A-1	"Go" gauge for connector for bi-pin lamp base GZ4	7006-67A-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR8	7006-68-1	'Go" gauge for unmounted caps (Not for use on finished lamps) GR8	7006-68-1
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de l'entrée des douilles maximum et la vérification de l'écartement et la longueur des broches GR8	7006-68A-1	Gauge for caps on finished lamps to ensure entry of maximum lampholder and to check pin-spacing and length GR8	7006-68A-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la dimension M dans les culots sur lampes terminées GR8 et GR10q	7006-68B-1	Gauges "A" and "B" for checking dimension M of caps on finished lamps GR8 and GR10q	7006-68B-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GR8	7006-68C-1	Gauges "A" and "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GR8	7006-68C-1
Calibre «C» pour la vérification de la forme minimale de rétenion dans les douilles GR8	7006 68D-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GR8	7006-68D-1
Calibre «Entre» pour la vérification des broches des culots sur lampes terminées GR8 et GR10q	7006-68E-1	"Go" gauge for checking the pins of caps on finished lamps GR8 and GR10q	7006-68E-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour la vérification des broches des culots (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR8 et GR10q	7006-68F-1	"Go" and "Not Go" gauge for checking the pins of caps (Not for use on finished lamps) GR8 and GR10q	7006-68F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots à deux broches sur lampes terminées G23	7006-69-2	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin caps on finished lamps G23	7006-69-2
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles G23	7006-69A-1	Plug gauge 'A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders G23	7006-69A-1
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles G23 et GX23	7006 69B-2	Plug gauge "B" for checking maximum insertion force in lampholders G23 and GX23	7006-69B-2
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G23	7006 69C-1	Plug gauge C for checking minimum retention force in lampholders G23	7006-69C-1
Calibre à broche simple «D» pour la vérification de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G7, 2GX7 2G11, G23 GX23 G24 GX24, GY24 G32, GX32 & GY32	7006 69D 4	Single-pin gauge D' for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders 2G7 2GX7 2G11 G23 GX23 G24, GX24 GY24 G32 GX32 & GY32	7006-69D-4
Calibre à broche simple «E» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G7, 2GX7, 2G11, G23 GX23, G24 GX24, GY24 G32 GX32 & GY32	7006-69E-4	Single pin gauge E for checking minimum retention force of contacts in lampholders 2G7 2GX7 2G11 G23 GX23 G24, GX24 GY24 G32 GX32 & GY32	7006-69E-4

	Feuilles		Sheet
Calibres «Entre» pour douilles GX9 5	7006 70-1	Go gauges for lampholders GX9 5	7006-70-1
Calibre pour la force minimale de contact dans les douilles GX9 5	7006 70A 1	Gauge for minimum contact force in lampholders GX9 5	7006-70A-1
Calibre pour vérifier la tenue des culots GX9 5 dans la douille	7006-70B-1	Gauge for checking the retention of caps GX9 5 in lampholder	7006-70B-1
Calibres pour culots à deux broches GY9 5 & GZ9 5 sur lampes terminées	7006-70C-2	Gauges for bi-pin caps GY9 5 & GZ9 5 on finished lamps	7006-70C-2
Calibre «Entre» pour culot à deux broches G9 5 sur lampes terminées	7006-70D-1	"Go" gauge for bi pin cap G9 5 on finished lamps	7006-70D-1
Calibre «Entre» pour douille G9 5	7006-70E-1	"Go" gauge for lampholder G9 5	7006-70E-1
Calibre pour la force minimale de retenue des contacts de la douille G9 5	7006 70F-1	Gauge for minimum contact retention in lampholder G9 5	7006-70F-1
Calibres pour douilles GY9 5 & GZ9 5	7006 70G 1	Gauges for lampholders GY9 5 & GZ9 5	7006-70G-1
Calibre «Entre» pour socle de cube flash	7006 71-1	"Go" gauge for base of flashcube	7006-71-1
Douille d'essai de torsion pour cube flash	7006-71A-1	Torsion test holder for flashcube	7006-71A-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles de lampe à deux broches G4	7006-72 1	"Go" and "Not Go" gauges for bi-pin lamp bases G4	7006-72-1
Calibre «Entre» pour douilles G4	7006-72A 2	"Go" gauge for lampholders G4	7006-72A-2
Calibre pour la force minimale de contact dans les douilles G4	7006 72B-1	Gauge for minimum contact force in lampholders G4	7006-72B-1
Calibre pour culot de lampe à deux broches G5 3 sur lampes terminées	7006-73 1	Gauge for bi-pin cap G5 3 on finished lamps	7006-73-1
Calibre «Entre» pour douilles G5 3	7006-73A-1	"Go" gauge for lampholders G5 3	7006-73A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle de lampe à deux broches GX5 3	7006-73B-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin lamp base GX5 3	7006-73B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socle de lampe à deux broches GY5 3	7006-73C-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin lamp base GY5 3	7006-73C-1
Calibre «Entre» pour douilles GX5 3	7006-73D-1	"Go" gauge for lampholders GX5 3	7006-73D-1
Calibre «Entre» pour douilles GY5 3	7006-73E-1	"Go" gauge for lampholders GY5 3	7006-73E-1
Calibre à broches doubles pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles GX5 3	7006 73F-2	Dual pin gauge for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders GX5 3	7006-73F-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GX5 3	7006-73G-2	Single-pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders GX5 3	7006-73G-2
Calibre à broches doubles pour la vérification de la force maximale d'extraction des contacts dans les douilles GY5 3	7006-73H-2	Dual pin gauge for checking maximum withdrawal force of contacts in lampholders GY5 3	7006-73H-2
Calibre à broche simple pour la vérification de la force minimale de retenue des contacts dans les douilles GY5 3	7006-73J-1	Single pin gauge for checking minimum retention force of contacts in lampholders GY5 3	7006-73J-1
Calibre «Entre» pour culot de lampe à deux broches GY16 sur lampes terminées	7006-74 1	"Go" gauge for bi-pin cap GY16 on finished lamps	7006-74-1
Calibre pour culots et socles à deux broches G22 sur lampes terminées	7006-75-1	Gauge for bi-pin caps and bases G22 on finished lamps	7006-75-1
Calibre «Entre» pour douilles G22	7006-75A-1	"Go" gauge for lampholders G22	7006-75A-1
Calibre «Entre» pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées	7006-76 1	"Go" gauge for bi-pin caps and bases G38 on finished lamps	7006-76-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots et socles de lampes à deux broches G38 sur lampes terminées	7006 76A-1	"Go" and "Not Go" gauge for pins of bi pin caps and bases G38 on finished lamps	7006-76A-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (1 ^{er} des deux calibres)	7006 76B 1	"Go" gauge for lampholders G38 (1st of two gauges)	7006-76B-1
Calibre «Entre» pour douilles G38 (2 ^e des deux calibres)	7006 76C-1	"Go" gauge for lampholders G38 (2nd of two gauges)	7006-76C-1
Calibre pour la force minimale de contact des douilles G38	7006-76D 1	Gauge for minimum contact force in lampholders G38	7006-76D-1
Calibre «Entre» pour culots non assemblés (Ne pas utiliser sur lampes terminées) GR10q	7006-77 1	"Go" gauge for unmounted caps (Not for use on finished lamps) GR10q	7006-77-1

	Feuilles		Sheet
Calibre pour culots sur lampes terminées pour la vérification de l'entrée des douilles maximum et la vérification de l'écartement et la longueur des broches GR10q	7006 77A-1	Gauge for caps on finished lamps to ensure entry of maximum lampholder and to check pin spacing and length GR10q	7006-77A-1
Calibres «A» et «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GR10q	7006-77B-1	Gauges 'A' and 'B' for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GR10q	7006-77B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GR10q	7006 77C-1	Gauge 'C' for checking minimum retention force in lampholders GR10q	7006-77C-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots G24, GX24 et GY24	7006-78 2	'Go' and "Not Go" gauges for caps G24, GX24 and GY24	7006-78-2
Calibres «A» pour la vérification des forces maximales d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles G24, GX24 et GY24	7006 78A 2	Plug gauges 'A' for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders G24, GX24 and GY24	7006-78A-2
Calibres «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles G24 GX24 et GY24	7006-78B-2	Plug gauges "B" for checking maximum insertion force in lampholders G24 GX24 and GY24	7006-78B-2
Calibres «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G24 GX24 et GY24	7006-78C-2	Plug gauges "C" for checking minimum retention force in lampholders G24 GX24 and GY24	7006-78C-2
Calibres «N'Entre Pas» et «F» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles G24 GX24 et GY24	7006-78F-3	"Not Go" gauges "F" for checking non-interchangeability of caps in lampholders G24 GX24 and GY24	7006-78F-3
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des détrompeurs dans les douilles G24, GX24 et GY24	7006-78G-2	"Go" gauges "G" for checking key slots in lampholders G24 GX24 and GY24	7006-78G-2
Calibre «Entre» pour culots G10q GX10q et GY10q	7006 79-1	"Go" gauge for caps G10q GX10q and GY10q	7006-79-1
Calibres «Entre» pour les contacts dans les douilles G10q, GX10q et GY10q	7006 79A-1	"Go" gauges for the contacts in lampholders G10q, GX10q and GY10q	7006-79A-1
Calibre de vérification du contact pour douilles G10q, GX10q et GY10q	7006-79B-1	Contact making gauge for lampholders G10q, GX10q and GY10q	7006-79B-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées G12	7006 80-1	"Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps G12	7006-80-1
Calibre «A» pour la vérification des douilles G12	7006-80A-1	Plug gauge 'A' for checking lampholders G12	7006-80A-1
Calibre «B» pour la vérification des douilles G12	7006-80B-1	Plug gauge "B" for checking lampholders G12	7006-80B-1
Calibre «C» pour la vérification des douilles G12	7006-80C-1	Plug gauge "C" for checking lampholders G12	7006-80C-1
Calibre à broche simple «D» pour la vérification des douilles G12 et du type à enfoncement PG12	7006 80D 2	Single pin gauge "D" for checking lampholders G12 and push-in type lampholders PG12	7006-80D-2
Calibre à broche simple «E» pour la vérification des douilles G12 et des douilles PG12 du type à enfoncement	7006-80E-2	Single pin gauge "E" for checking lampholders G12 and push-in type lampholders PG12	7006-80E-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées PG12	7006 81-2	"Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps PG12	7006-81-2
Calibre «A» pour la vérification des douilles PG12	7006 81A-2	Plug gauge "A" for checking lampholders PG12	7006-81A-2
Calibre «B» pour la vérification des douilles PG12	7006-81B-2	Plug gauge "B" for checking lampholders PG12	7006-81B-2
Calibre «C» pour la vérification des douilles PG12	7006 81C 2	Plug gauge "C" for checking lampholders PG12	7006-81C-2
Calibre «F» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles du type à baionnette PG12	7006 81F 2	Plug gauge "F" for checking contact making in bayonet type lampholders PG12	7006-81F-2
Calibre «G» pour la vérification de la réalité du contact dans les douilles du type à baionnette PG12	7006-81G-2	Plug gauge "G" for checking contact-making in bayonet type lampholders PG12	7006-81G-2
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées 2G11	7006 82 1	"Go" gauge for caps on finished lamps 2G11	7006-82-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G11	7006 82A-1	Gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2G11	7006-82A-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G11	7006-82B-1	Plug gauge "B" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2G11	7006-82B-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G11	7006-82C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2G11	7006-82C-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées GX10q	7006-84-2	"Go" gauge for caps on finished lamps GX10q	7006-84-2
Calibre «A», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées GX10q	7006-84A-1	"Not Go" gauge "A" for caps on finished lamps GX10q	7006-84A-1
Calibre «B», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées GX 10q	7006-84B-1	"Not Go" gauge "B" for caps on finished lamps GX 10q	7006-84B-1
Calibres «A» pour la vérification de la force maximale de contact dans les douilles GY10q type A et de la force maximale d'insertion dans les douilles de type B	7006-84C-2	Plug gauges "A" for checking maximum contact force in lampholders GY10q, type A and maximum insertion force in lampholders type B	7006-84C-2
Calibre «B» pour la vérification de la force minimale de contact dans les douilles GX10q type A et de la force minimale de retenue dans les douilles de type B	7006-84D-1	Plug gauge "B" for checking minimum contact force in lampholders GX10q type A and minimum retention force in lampholders type B	7006-84D-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs de culots sur lampes terminées GX10q	7006-84E-1	"Go" gauges for the keys of caps on finished lamps GX10q	7006-84E-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes terminées GX10q	7006-84F-1	"Not go" gauges for caps on finished lamps GX10q	7006-84F-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GX10q	7006-84G-1	"Not go" gauges for lampholders GX10q	7006-84G-1
Calibre «Entre» pour culots sur lampes terminées GY10q	7006-85-2	"Go" gauge for caps on finished lamps GY10q	7006-85-2
Calibre «A», «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées GY10q	7006-85A-1	"Not Go" gauge "A" for caps on finished lamps GY10q	7006-85A-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale de contact dans la douille GY10q	7006-85B-2	Plug gauge "A" for checking maximum contact force in lampholder GY10q	7006-85B-2
Calibre «B» pour la vérification de la force minimale de contact dans la douille GY10q	7006-85C-1	Plug gauge "B" for checking minimum contact force in lampholder GY10q	7006-85C-1
Calibres «Entre» pour les détrompeurs des culots sur lampes terminées GY10q	7006-85D-1	"Go" gauges for the keys of caps on finished lamps GY10q	7006-85D-1
Calibres «N'Entre pas» pour culots sur lampes terminées GY10q	7006-85E-1	"Not go" gauges for caps on finished lamps GY10q	7006-85E-1
Calibres «N'Entre Pas» pour douilles GY10q	7006-85F-1	"Not go" gauges for lampholders GY10q	7006-85F-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culot à deux broches sur lampes terminées GX23	7006-86-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin cap on finished lamps GX23	7006-86-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GX23	7006-86A-1	Plug gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GX23	7006-86A-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GX23	7006-86B-1	Plug gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders GX23	7006-86B-1
Calibres «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées G32 GX32 & GY32	7006-87-2	"Go" and "Not Go" gauges for caps on finished lamps G32, GX32 & GY32	7006-87-2
Calibres «A ₁ » pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles G32 & GY32	7006-87A-2	Plug gauges "A ₁ " for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders G32 & GY32	7006-87A-2
Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles G32 GX32 & GY32	7006-87B-2	Plug gauge "B" for checking maximum insertion force in lampholders G32 GX32 & GY32	7006-87B-2
Calibres «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles G32 GX32 & GY32	7006-87C-2	Plug gauges "C" for checking minimum retention force in lampholders G32 GX32 & GY32	7006-87C-2
Calibres «N'Entre Pas» «F» pour la vérification de la non-interchangeabilité des culots dans les douilles	7006-87D-2	"Not Go" gauges "F" for checking non-interchangeability of caps in lampholders	7006-87D-2
Calibres «Entre» «G» pour la vérification des détrompeurs dans les douilles G32, GX32 & GY32	7006-87E-2	"Go" gauges "G" for checking key slots in lampholders G32 GX32 & GY32	7006-87E-2
Calibre «A ₂ » pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles GX32	7006-87F-2	Plug gauge "A ₂ " for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GX32	7006-87F-2
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes terminées PY43d	7006-88-1	"Go" gauge for prefocus cap on finished lamps PY43d	7006-88-1

	Feuilles		Sheet
Calibre «N'Entre Pas» pour la dimension M minimum des culots préfocus PY43d et PZ43t sur lampes terminées	7006-88A-1	"Not Go" gauge for dimension M minimum of prefocus caps PY43d and PZ43t on finished lamps	7006-88A-1
Calibre «Entre» pour douilles PY43d	7006-88B-1	'Go" gauge for lampholders PY43d	7006-88B-1
Calibre «Entre» pour culot préfocus sur lampes terminées PZ43t	7006-89-1	"Go" gauge for prefocus cap on finished lamps PZ43t	7006-89-1
Calibre «Entre» pour douilles PZ43t	7006-89A-1	'Go" gauge for lampholders PZ43t	7006-89A-1
Calibre «Entre» pour douilles W10 6 x 8 5d pour lampes flash	7006-90A 2	"Go" gauge for lampholder W10 6 x 8 5d for photo-flash lamps	7006-90A-2
Calibre de la force de contact maximale dans la douille W10 6 x 8 5d pour lampes flash	7006-90B 2	Gauge for maximum contact force in lampholders W10 6 x 8 5d for photo flash lamps	7006-90B-2
Calibre de la force de contact minimale dans la douille W10 6 x 8 5d pour lampes flash	7006 90C-2	Gauge for minimum contact force in lampholder W10 6 x 8 5d for photo flash lamps	7006-90C-2
Calibre pour le contrôle de la réalité du contact dans la douille W10 6 x 8 5d pour lampes flash	7006 90D-2	Plug gauge for testing contact making in lampholders W10 6 x 8 5d for photo flash lamps	7006-90D-2
Calibre «Entre» pour douilles W2 1 x 9 5d	7006-91-1	'Go" gauge for lampholders W2 1 x 9 5d	7006-91-1
Calibre «N'Entre Pas» pour socle de lampe W2 1 x 9 5d	7006-91B-1	Not Go" gauge for base W2 1 x 9 5d	7006-91B-1
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles W2 1 x 9 5d	7006-91C-1	Insertion and retention for lampholders W2 1 x 9 5d	7006-91C-1
Calibres pour douille W2 x 4 6d	7006 94-1	Gauges for lampholders W2 x 4 6d	7006-94 1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour les connecteurs G16t et G16d sur lampes terminées	7006 95-3	"Go" and "Not Go" gauge for terminations G16t and G16d on finished lamps	7006-95-3
Calibre «Entre» pour culots P45t	7006 95A-2	"Go" gauge for caps P45t	7006-95A-2
Calibre «N'Entre Pas» pour culots P45t	7006-95B-2	'Not Go" gauge for caps P45t	7006-95B-2
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour le bossage d'orientation des culots P45t	7006-95D-2	"Go" and "Not Go" gauge for the locating notch of caps P45t	7006-95D-2
Calibre pour le bossage d'orientation des culots P45t	7006-95E-2	Gauge for the locating notch of caps P45t	7006-95E-2
Calibre pour la dimension Ymax des culots P45t	7006 95F-2	Gauge for dimension Ymax of caps P45t	7006-95F-2
Calibre pour la dimension R min des culots P45t	7006 95G-2	Gauges for dimension Rmin of caps P45t	7006-95G-2
Calibre «Entre» pour douilles P45t	7006-95H-2	'Go" gauge for lampholders P45t	7006-95H-2
Calibre «Entre» pour la coupe transversale du socle de lampe W3 3 x 10 4d	7006-96-1	"Go" gauge for horizontal section of lamp base W3 3 x 10 4d	7006-96-1
Calibre «Entre» pour la coupe longitudinale du socle de lampe W3 3 x 10 4d	7006-96A-1	"Go" gauge for vertical section of lamp base W3 3 x 10 4d	7006-96A-1
Calibres pour douilles de magicube type X	7006 98-1	Holder plug gauges for magicube type X	7006-98 1
Calibre pour la force d'extraction des douilles pour magicube type X	7006 98A-1	Withdrawal force gauge for holders for magicube type X	7006-98A-1
Calibre «Entre» pour culots X511 sur lampes terminées	7006-99 2	"Go" gauge for caps X511 on finished lamps	7006-99-2
Calibre «Entre» pour douilles X511	7006-99A-1	"Go" gauge for lampholders X511	7006 99A-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles X511	7006 99B 1	"Not Go" gauge for lampholders X511	7006-99B-1
Calibres «Entre» pour culots sur lampes terminées GRX10q-	7006 101 1	'Go' gauges for caps on finished lamps GRX10q	7006-101-1
Calibres «N'Entre Pas» pour les détrompeurs des culots sur lampes terminées	7006 101A-1	Not Go' gauges for the keys of caps on finished lamps	7006-101A-1
Calibres «A» et «B» «N'Entre Pas» sur lampes terminées	7006-101B-1	"Not Go" gauges "A and B for caps on finished lamps	7006-101B-1
Calibre «Entre» pour douilles GRX10q	7006-101C-1	Go" gauge for lampholders GRX10q	7006 101C-1
Calibre «N'Entre Pas» pour douilles GRX10q-	7006 101D 1	'Not Go" gauge for lampholders GRX10q-	7006-101D-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour culots sur lampes terminées 2G7 & 2GX7	7006 102 1	'Go" and "Not Go" gauge for caps on finished lamps 2G7 & 2GX7	7006-102-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2G7	7006-102A 1	Gauge 'A for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2G7	7006-102A-1

Calibre «B» pour la vérification de la force maximale d'insertion dans les douilles 2G7 & 2GX7	7006-102B 1	Gauge "B" for checking maximum insertion force in lampholders 2G7 & 2GX7	7006-102B 1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2G7	7006-102C-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2G7	7006-102C-1
Calibre «A» pour la vérification de la force maximale d'insertion et de la force maximale d'extraction dans les douilles 2GX7	7006-103-1	Gauge "A" for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders 2GX7	7006-103-1
Calibre «C» pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles 2GX7	7006 103A-1	Gauge "C" for checking minimum retention force in lampholders 2GX7	7006-103A-1
Calibre «Entre» pour socle W3x16d	7006-105-1	"Go" gauge for base W3x16d	7006-105-1
Calibre «N Entre Pas» pour socles W3x16d et W3x16q	7006-105A-1	"Not go" gauge for bases W3x16d and W3x16q	7006-105A-1
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles W3x16d	7006-105B-1	Insertion and retention gauges for lampholders W3x16d	7006-105B-1
Calibre «Entre» pour socle W3x16q	7006 106-1	"Go" gauge for base W3x16q	7006-106-1
Calibres d'insertion et de retenue pour douilles W3x16q	7006-106A-1	Insertion and retention gauges for lampholders W3x16q	7006-106A-1
Calibre «Entre» pour socles PG13 et PGJ13	7006-107-1	"Go" gauge for caps PG13 and PGJ13	7006-107-1
Calibre «Entre» pour connecteurs PG13 et PGJ13	7006-107A 1	"Go" gauge for connectors PG13 and PGJ13	7006-107A-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles à deux broches GU4	7006-108-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases GU4	7006-108-1
Calibres pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction dans les douilles GU4	7006-108A-1	Gauges for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GU4	7006-108A-1
Calibres pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GU4	7006-108B-1	Gauges for checking the minimum retention force in lampholders GU4	7006-108B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU4	7006-108C-1	"Go" gauge for lampholders GU4	7006-108C-1
Calibre à broche simple pour la vérification de la réalité de contact dans les douilles GZ4 et GU4	7006-108D-1	Single pin gauge for checking contact making in lampholders GZ4 and GU4	7006-108D-1
Calibre «Entre» et «N'Entre Pas» pour socles à deux broches GU5 3	7006-109-1	"Go" and "Not Go" gauge for bi-pin bases GU5 3	7006-109-1
Calibres pour la vérification des forces maximales d'insertion et d'extraction dans les douilles GU5 3	7006 109A-1	Gauges for checking maximum insertion force and maximum withdrawal force in lampholders GU5 3	7006-109A 1
Calibres pour la vérification de la force minimale de retenue dans les douilles GU5 3	7006-109B 1	Gauges for checking the minimum retention force in lampholders GU5 3	7006-109B-1
Calibre «Entre» pour douilles GU5 3	7006-109C-1	"Go" gauge for lampholders GU5 3	7006-109C-1
Calibre «A» pour douilles S/4s	7006-112A 1	Gauge «A» for lampholders S/4s	7006-112A-1
Calibre «B» pour douilles S/4s	7006-112B 1	Gauge «B» for lampholders S/4s	7006-112B-1
Calibre «C» pour douilles S/4s	7006-112C 1	Gauge «C» for lampholders S/4s	7006-112C-1
Calibre «A» pour douilles S/4d	7006-112D-1	Gauge «A» for lampholders S/4d	7006-112D-1
Calibre «B1» et «B2» pour douilles S/4d	7006-112E-1	Gauge «B1» and «B2» for lampholders S/4d	7006-112E-1

CEI/IEC 61-3 1995	GAUGES FOR LAMP CAPS CALIBRES POUR CULOTS DE LAMPES	Page 1/7
BA9, B15, BA15 & B22	Go/Entre	7006-11-8
BA9, B15, B22 & BY22d	Not Go/N'entre pas	7006-10-8
BAX9s & BAY9s	Go/Entre	7006 9-1
B15d, B22d & BY22d	Insertion	7006-4A-2
B15d & B22d	Retention/Retenue	7006-4B-1
BA15 & BAY15	Retention/Retenue	7006-14-1
BA15 & BAY15d	Dimension B	7006-14B-1
BA15s-3	Go/Entre	7006-11E-1
BAU15 & BAZ15d	Dimension B	7006-11D-1
BAU15s	Go/Entre	7006-19A-1
BAY15	Go/Entre	7006-11B-2
BAY15	Go for dimension P max /Entre pour dimension P max	7006-14C-2
BAZ15d	Go/Entre	7006-11C-1
BA20	Go/Entre	7006-2-3
BA21-3(120°)	Go/Entre	7006-17-4
B22d-3(90°/135°)25x26	Go/Entre	7006-19-2
B22d	Acceptance/Acceptation	7006-3-1
BY22d	Go/Entre	7006-17A-1
E5	Go/Entre	7006-25D-1
E5	Not Go/N'entre pas	7006-25E-1
E10	Go/Entre	7006-27A-2
E10 & EY10	Not Go/N'entre pas	7006-28E-1
EP10	Not Go/N'entre pas	7006-28-7
EP10	Go/Entre	7006-37-1
EY10	Go/Entre	7006-7-1
E11	Go/Entre	7006-6-1
E12	Go/Entre	7006-27H-1
E12	Additional Go/Additionnel Entre	7006-27J-1
E12	Not Go/N'entre pas	7006-28C-1
E12	Contact making/Réalité du contact	7006-32-1
E14	Go/Entre	7006-27F-1
E14	Go for dimension S1/Entre pour dimension S1	7006-27G-1
E14	Not Go/N'entre pas	7006-28B-1
E14	Contact making/Réalité du contact	7006-54-2
E14	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-55-2
E26 & E26d	Go/Entre	7006-27D-1
E26 & E26d	Not Go/N'entre pas	7006-29L-2
E26 & E26d	Additional Go/Additionnel Entre	7006-27E-1
E26d	Contact making/Réalité du contact	7006-29-1
E26d	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-29A-1
E26d	Go with reference diameter of 23 mm/Entre avec un diamètre de référence de 23 mm	7006-29B-1
E26d	Go with reference diameter of 13,2 mm/Entre avec un diamètre de référence de 13,2 mm	7006-29C-1
E26d	Go with reference diameter of 10,4 mm/Entre avec un diamètre de référence de 10,4 mm	7006-29D-1
E27	Go/Entre	7006-27B-1
E27	Go for dimension S1/Entre pour dimension S1	7006-27C-1
E27	Not go/N'entre pas	7006-28A-1
E27	Contact making/Réalité du contact	7006-50-1
E27/51x39	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006 51-2
E27	Protection against accidental contact during insertion/Protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-51A-2
E39	Contact making/Réalité du contact	7006-24A-1
E39	Go/Entre	7006-24B-1
E39	Not Go/N'entre pas	7006-24C-1
E40	Go/Entre	7006-27-7
E40	Not Go/N'entre pas	7006-28D 1
E40	Contact making/Réalité du contact	7006-52-1
E40	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-53-1
Fa6	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-41-2
Fa8	Go/Entre	7006-40-1
Fa8	Not Go/N'entre pas	7006-40A-1

CEI/IEC 61-3 1995	GAUGES FOR LAMP CAPS CALIBRES POUR CULOTS DE LAMPES	Page 2/7
G1 27, GX1 27, G2 54, GX2 54 & G3 17	Go/Entre	7006-4-1
G4	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-72-1
GU4	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-108-1
GZ4	Go/Entre	7006-67-1
G5	Go and Not Go/Entre et N'entre pas (Unmounted/Non assemblés)	7006-46-3
G5	Go/Entre	7006-46A-3
G5 3	Go/Entre	7006-73-1
GU5 3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-109-1
GX5 3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-73B-1
GY5 3	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-73C-1
G6 35, GX6 35, GY6 35 & GZ6 35	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-61-4
G6 35, GX6 35 & GY6 35	Go/Entre	7006-61A-2
GZ6 35	Go/Entre	7006-59B-1
2G7 & 2GX7	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-102-1
GR8	Go/Entre (Unmounted/Non assemblés)	7006-68-1
GR8	Entry/Entrée	7006-68A-1
GR8 & GR10q	Go "A" and "B"/Entre «A» et «B»	7006-68B-1
GR8 & GR10q	Go/Entre	7006-68E-1
GR8 & GR10q	Go and Not Go/Entre et N'entre pas (Unmounted/Non assemblés)	7006-68F-1
G9 5	Go/Entre	7006-70D-1
GY9 5 & GZ9 5	Go/Entre	7006-70C-2
G10q, GX10q & GY10q	Go/Entre	7006-79-1
GR10q	Go/Entre (Unmounted/Non assemblés)	7006-77-1
GR10q	Entry/Entrée	7006-77A-1
GRX10q	Go/Entre	7006-101-1
GRX10q	Not Go/N'entre pas	7006-101A-1
GRX10q	Not Go "A" and "B"/N'entre pas «A» et «B»	7006-101B-1
GX10q	Go/Entre	7006-84-2
GX10q	Not Go "A"/N'entre pas «A»	7006-84A-1
GX10q	Not Go "B"/N'entre pas «B»	7006-84B-1
GX10q	Keys/Détrompeurs	7006-84E-1
GX10q	Not Go/N'entre pas	7006-84F-1
GY10q	Go/Entre	7006-85-2
GY10q	Not Go "A"/N'entre pas «A»	7006-85A-1
GY10q	Keys/Détrompeurs	7006-85D-1
GY10q	Not Go/N'entre pas	7006-85E-1
2G11	Go/Entre	7006-82-1
G12	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-80-1
G13	Go and Not Go/Entre et N'entre pas (Unmounted/Non assemblés)	7006-44-4
G13	Go/Entre	7006-45-4
2G13	Go/Entre	7006-33-2
G16t & G16d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-95-3
GY16	Go/Entre	7006-74-1
G17q-7 & GY17q-7	Go/Entre	7006-58A-3
GX17q-7	Go/Entre	7006-58B 3
G22	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-75-1
G23	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-69-2
GX23	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-86-1
G24, GX24 & GY24	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-78-2
G32	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-87-2
G38	Go/Entre	7006-76 1
G38	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-76A-1
GX38q	Go/Entre	7006-65 1
PG12 & PGX12	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-81-2
PG13 & PGJ13	Go/Entre	7006-107-1
PX13 5s	Go/Entre	7006-35 1
PX13 5s	Not Go (1st gauge)/N'entre pas (1er calibre)	7006 35A-1
PX13 5s	Not Go (2nd gauge)/N'entre pas (2e calibre)	7006-35B-1
P14 5s	Go/Entre	7006-49-1
P14 5s	Dimension T min	7006-64 1
PG22-6 35	Go/Entre	7006-48-1
PK22s	Combined Go/Entre combiné	7006-66-2
P26s	Go/Entre	7006 36A-1
PX26	Go/Entre	7006 5-1
PX26	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-5A-1
PX26	Not Go/N'entre pas	7006 5B-1

CEI/IEC 61-3 1995	GAUGES FOR LAMP CAPS CALIBRES POUR CULOTS DE LAMPES	Page 3/7
P28s	Go/Entre	7006-42-1
P30s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-56-2
P30s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-56A-2
P40s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-43-2
P43t-38	Go/Entre	7006-39-1
P43t-38 & PX43t	Not Go/N'entre pas	7006-39A-2
P43t-38, PX43t, PY43d & PZ43t	Dimension Y max	7006-39B-2
PX43t	Go/Entre	7006-34A-1
PY43d	Go/Entre	7006-88-1
PY43d & PZ43t	Not Go/N'entre pas	7006-88A-1
PZ43t	Go/Entre	7006-89-1
P45	Go for ring/Entre pour la collerette	7006-95A-2
P45	Not Go for ring/N'entre pas pour la collerette	7006-95B-2
P45	Go and Not Go for the locating notches of the ring/Entre et N'entre pas pour les bossages d'orientation de la collerette	7006-95D-2
P45	Go for the locating notches of the ring/Entre pour les bossages d'orientation de la collerette	7006-95E-2
P45	Go/Entre	7006-95F-2
P45	Dimensions P min & R min	7006-95G-2
R17d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-57-3
W2 1x9 5d	Not Go/N'entre pas	7006-91B-1
W3x16d	Go/Entre	7006-105-1
W3x16d & W3x16q	Not Go/N'entre pas	7006-105A-1
W3x16q	Go/Entre	7006-106-1
W3 3x10 4d	Go/Entre	7006-96-1
W3 3x10 4d	Go for vertical section/Entre pour la coupe longitudinale	7006 96A-1
X511	Go/Entre	7006 99-2
Flashcube/Cube Flash	Go/Entre	7006 71-1
Flashcube/Cube Flash	Torsion test/Essai de torsion	7006-71A-1
Edge Chamfers/Chanfreins sur les arêtes		7006-1-2


CEI/IEC 61-3 1995	GAUGES FOR LAMP HOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES	Page 4/7
BA9, BA15, BAU15, BAY15 & BAZ15	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006 12E-2
BA9, BA15, BAU15, BAY15 & BAZ15	Contact making/Réalité du contact	7006-12F-2
BAX9s & BAY9s	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-9A-1
BAX9s & BAY9s	Contact making/Réalité du contact	7006-9B-1
BAX9s & BAY9s	Not Go/N'entre pas	7006 9C-1
BA15, BAY15, BAZ15	Insertion	7006-14A-2
B15d	Additional Go/Additionnel Entre	7006 12C-1
B15d	Not Go and retention/N'entre pas et retenue	7006-12D-1
B15d	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006 15B-1
BA20	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-18-2
BA20	Contact making/Réalité du contact	7006 18A-1
BA21, B15 & B22	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006 12-7
BA21d-3(120°)	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006-15C-1
B22d-3(90°/135°)	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006 15-7
B22d-3(90°/135°)	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006 20-4
B22d & BY22d	Additional Go/Additionnel Entre	7006-12A-2
B22d	Not Go and retention/N'entre pas et retenue	7006 12B-1
B22d & BY22d	Contact position and contact force/Position du contact et de la force de contact	7006-15A-2
B15d, B22d, B22d-3 & BY22d	Go and Not Go for the slots/Entre et N'entre pas pour les encoches	7006-13-5
BY22d	Go and Not Go/Entre et N'entre pas	7006-17B-1
E5	Go/Entre	7006-25F-1
E5	Not Go/N'entre pas	7006-25G-1
E10, E14 & E40	Go/Entre	7006-25-7
E10, EP10, EY10, E14, E27, E39 & E40	Not Go/N'entre pas	7006-26-4
EP10	Go/Entre	7006-37A-1
EY10	Go/Entre	7006-7A-1
E11	Gauge A Contact making/Réalité du contact	7006 6A-1
E11	Gauge B Contact making/Réalité du contact	7006-6B-1
E12	Go/Entre	7006 25C-1
E12	Not Go/N'entre pas	7006 26B-1
E12	Contact making/Réalité du contact	7006 32A-1
E14	Normal/Régulier Contact making/Réalité du contact	7006 30-2
E14	Candle shaped/Flamme-Contact making/Réalité du contact	7006 30A-1
E14	Contact making and protection against accidental contact during insertion/Réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-31-4
E26	Go/Entre	7006 25B-1
E26 & E26d	Not Go/N'entre pas	7006 26A-1
E26d	Radial position of the intermediate contact/Position radiale du contact intermédiaire	7006-29E-1
E26d	Relative positions of the contacts/Positions relatives des contacts	7006 29F-1
E26d	Contact making/Réalité du contact	7006 29G-2
E26d	Contact making in metal-shell paper-lined/Réalité du contact avec chemise métallique doublée de papier	7006 29H-2
E26d	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-29J-1
E26d	Go/Entre	7006 29K 1
E27	Protection against bulb-neck damage and testing contact making/Protection contre la fêlure du col de l'ampoule et réalité du contact	7006-21-5
E27	Contact making and protection against accidental contact during insertion/Réalité du contact et de la protection contre les contacts accidentels pendant l'insertion	7006-22A-4
E27	Detecting side-contacts/Détection de contacts latéraux	7006 22B-1
E27	Gauge I for checking contact resiliency/Calibre I pour la vérification de la résilience du contact	7006-22C-1
E27	Gauge II for checking contact resiliency/Calibre II pour la vérification de la résilience du contact	7006-22D-1
E27	Go/Entre	7006-25A-2

CEI/IEC 61-3 1991	GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES	Page 5/7
E39	Contact making/Réalité du contact	7006-24A-1
E39	Protection against bulb-neck damage and testing contact making/ Protection contre la fêlure du col de l'ampoule et réalité du contact	7006-24D-1
E39	Go/Entre	7006-24E-1
E39	Maximum insertion torque/Torsion maximale d'insertion	7006-24F-1
E39	Minimum torque/Torsion minimale	7006-24G-1
E40	Protection against bulb-neck damage and testing contact making/ Protection contre la fêlure du col de l'ampoule et réalité du contact	7006-23-3
E40	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-24-3
Fa4	Go/Entre	7006-59-1
Fa6	Go and contact making/Entre et réalité du contact	7006-41A-2
G4	Go/Entre	7006-72A-2
G4	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006-72B-1
GU4	Maximum insertion and withdrawal forces/Forces maximales d'insertion et d'extraction	7006-108A-1
GU4	Minimum retention force/Forces minimale de retenue	7006-108B-1
GU4	Go/Entre	7006-108C-1
GZ4	Go for connector/Entre pour connecteur	7006-67A-1
GZ4 & GU4	Contact making/Réalité de contact	7006-108D-1
G5	Protection against accidental contact/Protection contre les contacts accidentels	7006-47A-2
G5	Contact making/Réalité de contact	7006-47B-3
G5	Go/Entre	7006-47C-3
G5 3	Go/Entre	7006-73A-1
GU5 3	Maximum insertion and withdrawal forces/Forces maximales d'insertion et d'extraction	7006-109A-1
GU5 3	Minimum retention force/Forces minimale de retenue	7006-109B-1
GU5 3	Go/Entre	7006-109C-1
GX5 3	Go/Entre	7006-73D-1
GX5 3	Maximum withdrawal force of contacts/Force maximale d'extraction des contacts	7006-73F-2
GX5 3 & GU5 3	Contact making/Réalité de contact	7006-73G-2
GY5 3	Go/Entre	7006-73E-1
GY5 3	Maximum withdrawal force of contacts/Force maximale d'extraction des contacts	7006-73H-2
GY5 3	Minimum retention force of contacts/Force minimale de retenue des contacts	7006-73J-1
G6 35, GX6 35 & GY6 35	Go/Entre	7006-61B-3
G6 35, GX6 35 & GY6 35	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006-61C-3
GY6 35	Minimum contact retention force/Force minimale de retenue des contacts	7006-59D-1
GZ6 35 & GZ4	Minimum contact force in connectors/Force minimale de contact dans les connecteurs	7006-59A-2
GZ6 35	Go for connectors/Entre pour connecteurs	7006-59C-1
2G7	Go "A"/Entre «A»	7006-102A-1
2G7 & 2GX7	Go "B"/Entre «B»	7006-102B-1
2G7	Go "C"/Entre «C»	7006-102C-1
2GX7	Go "A"/Entre «A»	7006-103-1
2GX7	Go "C"/Entre «C»	7006-103A-1
2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 & GY32	Go "D"/Entre «D»	7006-69D-4
2G7, 2GX7, 2G11, G23 GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 & GY32	Go "E"/Entre «E»	7006-69E-4
GR8	Go "A" and "B"/Entre «A» et «B»	7006-68C-1
GR8	Go "C"/Entre «C»	7006-68D-1
G9 5	Go/Entre	7006-70E-1
G9 5	Minimum contact retention force/Force minimale de retenue des contacts	7006 70F-1
GX9 5	Go/Entre	7006 70-1
GX9 5	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006 70A-1
GX9 5	Retention/Retenue	7006-70B-1
GY9 5 & GZ9 5	Go/Entre	7006-70G-1

CEI/IEC 61-3 1995	GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES	Page 6/7
G10q, GX10q & GY10q	Go for contacts/Entre pour les contacts	7006 79A-1
G10q, GX10q & GY10q	Contact making/Réalité du contact	7006-79B-1
GR10q	Go "A" and "B"/Entre «A» et «B»	7006-77B-1
GR10q	Go "C"/Entre «C»	7006-77C 1
GRX10q	Go/Entre	7006-101C-1
GRX10q	Not Go/N'entre pas	7006-101D-1
GX10q	Go/Entre	7006-84C-2
GX10q	Go "B"/Entre «B»	7006 84D-1
GX10q	Not Go/N'entre pas	7006-84G-1
GY10q	Go/Entre	7006-85B-2
GY10q	Go "B"/Entre «B»	7006-85C-1
GY10q	Not Go/N'entre pas	7006-85F-1
2G11	Go "A"/Entre «A»	7006-82A-1
2G11	Go "B"/Entre «B»	7006-82B-1
2G11	Go "C"/Entre «C»	7006-82C-1
G12	Go "A"/Entre «A»	7006-80A-1
G12	Go "B"/Entre «B»	7006-80B-1
G12	Go "C"/Entre «C»	7006-80C-1
G12, PG12 & PGX12	Go "D"/Entre «D»	7006-80D 2
G12, PG12 & PGX12	Go "E"/Entre «E»	7006-80E-2
G13	Contact making/Réalité du contact	7006-60B-4
G13	Go/Entre	7006 60C-3
2G13	Insertion and contact making/Insertion et réalité du contact	7006-33A-2
2G13	Contact making/Réalité du contact	7006-33B-1
G17q, GX17q & GY17q	Contact making/Réalité du contact	7006-58C-1
G17q-7 & GY17q-7	Go/Entre	7006-58D-1
GX17q-7	Go/Entre	7006-58E-1
G17q, GX17q & GY17q	Rotation/Rotation	7006-58F 1
G22	Go/Entre	7006-75A 1
G23	Go "A"/Entre «A»	7006-69A-1
G23 & GX23	Go "B"/Entre «B»	7006 69B-2
G23	Go "C"/Entre «C»	7006-69C-1
GX23	Go "A"/Entre «A»	7006-86A-1
GX23	Go "C"/Entre «C»	7006-86B-1
G24, GX24 & GY24	Go "A"/Entre «A»	7006-78A-2
G24, GX24 & GY24	Go "B"/Entre «B»	7006-78B-2
G24, GX24 & GY24	Go "C"/Entre «C»	7006-78C-2
G24, GX24 & GY24	Not Go "F"/N'entre pas «F»	7006-78F-3
G24, GX24 & GY24	Go "G"/Entre «G»	7006-78G-2
G32 & GY32	Go "A1"/Entre «A1»	7006-87A-2
G32, GX32 & GY32	Go "B"/Entre «B»	7006-87B-2
G32, GX32 & GY32d	Go "C"/Entre «C»	7006-87C-2
G32, GX32 & GY32d	Not Go "F"/N'entre pas «F»	7006-87D-2
G32, GX32 & GY32d	Go "G"/Entre «G»	7006-87E-2
GX32	Go "A2"/Entre «A2»	7006-87F 2
G38	Go (1st gauge)/Entre (1er calibre)	7006-76B-1
G38	Go (2nd gauge)/Entre (2e calibre)	7006-76C-1
G38	Minimum contact force/Force minimale de contact	7006-76D-1
GX38q	Go/Entre	7006 65A-1
GX38q	Withdrawal force/Force d'extraction	7006-65B-1
PG12 & PGX12	Go "A"/Entre «A»	7006-81A-2
PG12 & PGX12	Go "B"/Entre «B»	7006-81B-2
PG12 & PGX12	Go "C"/Entre «C»	7006-81C-2
PG12 & PGX12	Go "F"/Entre «F»	7006-81F-2
PG12 & PGX12	Go "G"/Entre «G»	7006 81G-2
PG13 & PGJ13	Go/Entre	7006-107A-1
PX13 5s	Go/Entre	7006-35C-1
PX13 5s	Not Go/N'entre pas	7006-35D 1
PX13 5s	Rotation	7006-35E 1
P14 5s	Go/Entre	7006-49A-1
P14 5s	Not Go/N'entre pas	7006-49B 1
PK22s	Go/Entre	7006-66A-1
P26s	Go/Entre	7006 36-1
PX26	Go/Entre	7006-65C-1
P28s	Go/Entre	7006-42A-2
P43	Go/Entre	7006 39C-1
PX43	Go/Entre	7006-34-1
PY43d	Go/Entre	7006-88B-1
PZ43t	Go/Entre	7006-89A-1

CEI/IEC 61-3 1995	GAUGES FOR LAMPHOLDERS CALIBRES POUR DOUILLES	Page 7/7
P45t	Go (preferred type)/Entre (type recommandé)	7006 95H-2
R7s & RX7s	Contact making/Réalité du contact	7006-62-3
R17d	Go/Entre	7006-57A-1
R17d	Contact making/Réalité du contact	7006-57B-1
S14d	Go "A"/Entre «A»	7006-112D-1
S14d	Go "B1" and "B2"/Entre «B1» et «B2»	7006-112E-1
S14s	Go "A"/Entre «A»	7006-112A-1
S14s	Go "B"/Entre «B»	7006-112B-1
S14s	Go "C"/Entre «C»	7006-112C-1
W2x4 6d	Insertion, withdrawal and retention forces/Forces d'insertion, d'extraction et de retenue	7006-94-1
W2 1x9 5d	Go/Entre	7006-91-1
W2 1x9 5d	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-91C-1
W3x16d	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-105B-1
W3x16q	Insertion and retention/Insertion et retenue	7006-106A-1
W10 6x8 5d	Go/Entre	7006-90A-2
W10 6x8 5d	Maximum contact force/Force de contact maximale	7006-90B-2
W10 6x8 5d	Minimum contact force/Force de contact minimale	7006-90C-2
W10 6x8 5d	Contact making/Réalité du contact	7006-90D-2
X511	Go/Entre	7006-99A-1
X511	Not Go/N'entre pas	7006-99B-1
Magicube type X	Go/Entre	7006-98-1
Magicube type X	Withdrawal force/Force d'extraction	7006-98A-1
Edge chamfers/Chanfreins sur les arêtes		7006-1-2

**"GO" AND "NOT GO" GAUGE FOR BI-PIN CAPS
ON FINISHED LAMPS**
**CALIBRE "ENTRE" ET "N'ENTRE PAS" POUR CULOTS À DEUX
BROCHES SUR LAMPES TERMINÉES**
G23

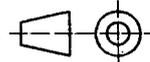


Page 1/1

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité

For details of bi-pin cap G23, see sheet 7004-69.
Pour les détails du culot à deux broches G23, voir feuille 7004-69

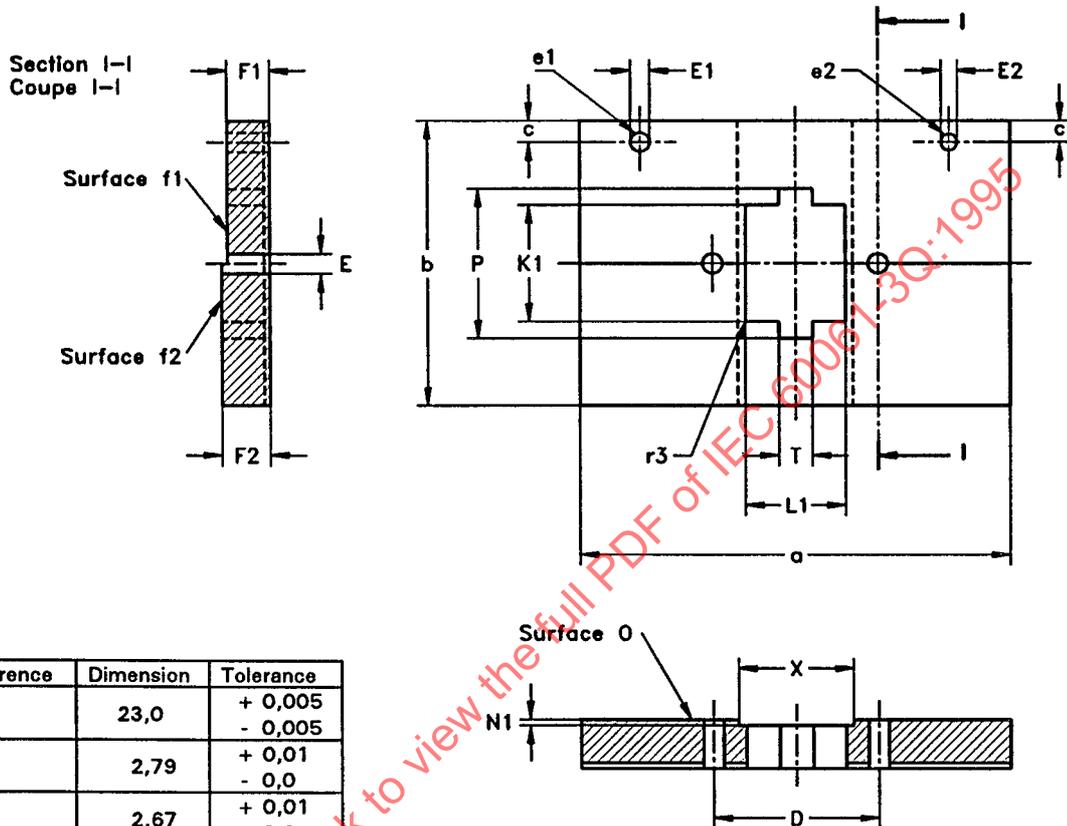

Reference	Dimension	Tolerance
D	23,0	+ 0,005 - 0,005
E	2,79	+ 0,01 - 0,0
E1	2,67	+ 0,01 - 0,0
E2	2,29	+ 0,0 - 0,01
F1	6,0	+ 0,0 - 0,025
F2	6,8	+ 0,025 - 0,0
K1	16,3	+ 0,01 - 0,0
L1	13,9	+ 0,01 - 0,0
N1	0,5	+ 0,01 - 0,0
P	21,0	+ 0,01 - 0,0
T	4,7	+ 0,01 - 0,0
X	16,0	+ 0,1 - 0,1
a	60	+ 0,5 - 0,5
b	40	+ 0,5 - 0,5
c	3	+ 0,0 - 0,2
r3	0,5	+ 0,0 - 0,05


PURPOSE: To check dimensions $K1_{max}$, $L1_{max}$, P_{max} , T_{max} , $r3_{min}$, F_{min} , F_{max} , E_{min} , E_{max} and the combined diameter and displacement of the pins of bi-pin caps G23 on finished lamps

TESTING: The centre post and the pins of the cap shall enter the gauge at surface O and, when fully inserted, the reference plane of the cap and the surface of the gauge shall contact. In this position the ends of the pins shall be co-planar with or project beyond surface f1 but they shall not project beyond surface f2. It shall be possible to insert each pin in turn into hole e1 until the reference plane of the cap and the surface of the gauge contact. It shall not be possible to insert the pins, other than the extreme tips, into hole e2.

BUT: Vérification des dimensions $K1_{max}$, $L1_{max}$, P_{max} , T_{max} , $r3_{min}$, F_{min} , F_{max} , E_{min} , E_{max} et les déplacements combinés avec le diamètre des broches des culots G23 à deux broches sur lampes terminées

ESSAI: Le plot central et les broches du culot doivent pénétrer dans le calibre par la surface O et lorsque l'insertion est complète, le plan de référence du culot et la surface du calibre doivent être en contact. Dans cette position les extrémités des broches doivent être de niveau ou dépasser la surface f1 mais ne doivent pas dépasser la surface f2. Il doit être possible d'introduire tour à tour chaque broche dans le trou e1 jusqu'à ce que le plan de référence du culot et la surface du calibre se touchent. Il ne doit pas être possible d'introduire les broches, sauf l'extrémité, dans le trou e2.

SINGLE-PIN GAUGE "D" FOR CHECKING MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE OF CONTACTS IN LAMPHOLDERS
CALIBRE À BROCHE SIMPLE "D" POUR LA VÉRIFICATION DE LA FORCE MAXIMALE D'EXTRACTION DANS LES DOUILLES
2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32, GY32

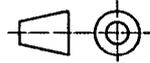


Page 1/1

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of holders 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 and GY32, see sheets 7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 and 7005-87 respectively.
 Pour les détails des douilles 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 and GY32, voir feuilles 7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 et 7005-87 respectivement

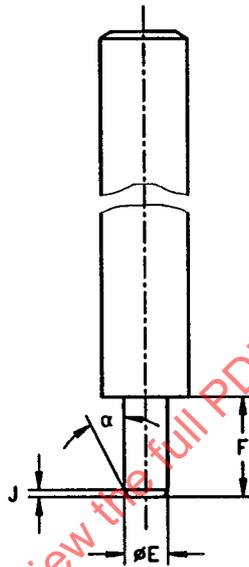

PURPOSE: To check the maximum force related to withdrawal of cap-pins with maximum dimensions from the individual contacts of lampholders 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24d-, G24q-, GX24d-, GX24q-, GY24d-, G32d-, G32q-, GX32d- and GX32q-

TESTING: After the gauge has been fully inserted into one of the lampholder contacts, the force required to withdraw it shall not exceed the value specified for this gauge on sheets 7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 and 7005-87 respectively
 The test shall be repeated on the other contact(s)

BUT: Vérification de la force maximale d'extraction des broches aux dimensions maximales des contacts individuels des douilles 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24d-, G24q-, GX24d-, GX24q-, GY24d-, G32d-, G32q-, GX32d- et GX32q-


ESSAI: Après insertion totale du calibre dans l'un des contacts de la douille, la force nécessaire à son extraction ne doit pas excéder la valeur spécifiée pour ce calibre dans les feuilles 7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 et 7005-87 respectivement
 L'essai doit être répété avec l'autre ou les autres contacts

Reference	Dimension	Tolerance
E	2,67	+ 0,01 - 0,0
F	6 8	+ 0,01 - 0,0
J	0,4	+ 0,05 0,05
α	30°	+ 1° - 1°

For checking lampholders GY32d-, see relevant note on lampholder sheet
 Pour la vérification des douilles GY32d-, voir la note correspondante sur la feuille de la douille

Surface finish 0,4 μm over length F
 Finition 0,4 μm sur longueur F

**SINGLE-PIN GAUGE "E" FOR CHECKING MINIMUM RETENTION
FORCE OF CONTACTS IN LAMP HOLDERS
CALIBRE À BROCHE SIMPLE "E" POUR LA VÉRIFICATION DE LA
FORCE MINIMALE DE RETENUE DANS LES DOUILLES
2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32, GY32**

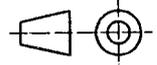


Page 1/1

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of holders 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 and GY32, see sheets
7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 and 7005-87 respectively
Pour les détails des douilles 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24, GX24, GY24, G32, GX32 et GY32, voir feuilles
7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 et 7005-87 respectivement

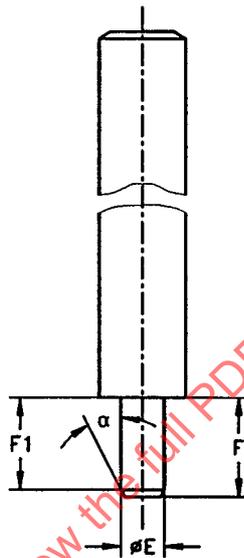

PURPOSE: To check the minimum retention force related to minimum cap pin dimensions in the individual contacts of lampholders 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24d-, G24q-, GX24d-, GX24q-, GY24d-, G32d-, G32q-, GX32d and GX32q-

TESTING: After the gauge has been fully inserted into one of the lampholder contacts, the force required to withdraw it shall be not less than the value specified for this gauge on sheets 7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 and 7005-87 respectively
The test shall be repeated on the other contact(s)

BUT: Vérification de la force minimale de retenue des broches relative à des contacts individuels de dimensions minimales des douilles 2G7, 2GX7, 2G11, G23, GX23, G24d-, G24q-, GX24d-, GX24q-, GY24d-, G32d-, G32q-, GX32d- et GX32q-


ESSAI: Après insertion totale du calibre dans l'un des contacts de la douille, la force nécessaire à son extraction ne doit pas être inférieure à la valeur spécifiée pour ce calibre dans les feuilles 7005-102, 7005-103, 7005-82, 7005-69, 7005-86, 7005-78 et 7005-87 respectivement
L'essai doit être répété avec l'autre ou les autres contacts

Reference	Dimension	Tolerance
E	2,29	+ 0,0 - 0,01
F	6,0	+ 0,0 - 0,02
F1	5,5	+ 0,0 - 0,05
α	30°	+ 1° - 1°

For checking lampholders GY32d-, see relevant note on lampholder sheet
Pour la vérification des douilles GY32d-, voir la note correspondante sur la feuille de la douille

Surface finish 0,4 μ m over length F
Finition 0 4 μ m sur longueur F

"GO" AND "NOT GO" GAUGES FOR CAPS
 CALIBRES "ENTRE" ET "N'ENTRE PAS" POUR CULOTS


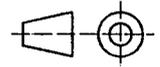


G24, GX24 & GY24

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres


The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of caps G24, GX24 and GY24, see sheet 7004-78
 Pour les détails des culots G24, GX24 et GY24, voir feuille 7004-78

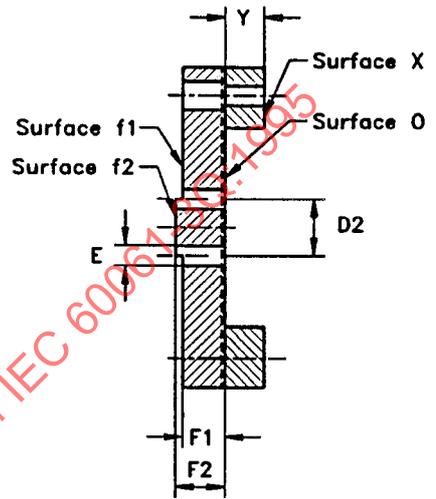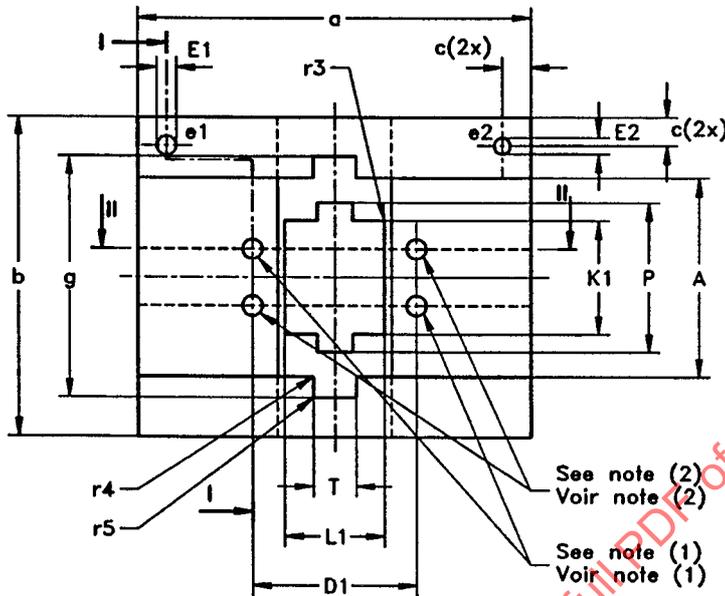

Section II-II
 Coupe II-II

Section I-I
 Coupe I-I

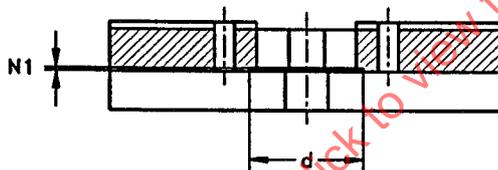

NOTE - Only the gauge for checking G24q-1 and GX24q-1 caps is shown

NOTE - Seul le calibre pour la vérification des culots G24q 1 et GX24q 1 est représenté

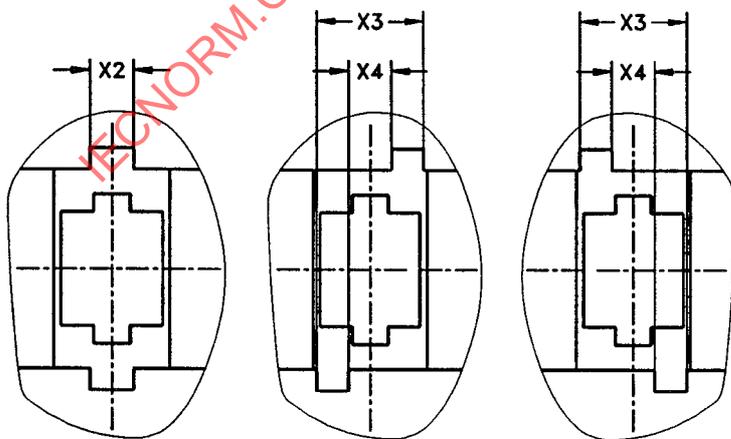


Figure 1

Figure 2

Figure 3

Views at surfaces X and O
 Vues sur les surfaces X et O

SPECIFIC GAUGE DESIGN
 Key hole configuration for checking
 G24d-, GX24d-, GY24d-, G24q
 and GX24q- caps

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
 DES CALIBRES
 Positionnement des trous de passage
 des détrompeurs pour la vérification
 des culots G24d-, GX24d-, GY24d-,
 G24q- et GX24q

"GO" AND "NOT GO" GAUGES FOR CAPS
CALIBRES "ENTRE" ET "N'ENTRE PAS" POUR CULOTS
G24, GX24 & GY24

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Table 1 - Tableau 1

Designation	Figure	Reference	Dimension	Tolerance
G24d-1 GX24d-1 GY24d-1 G24q-1 GX24q-1	1	X2	6,6	+ 0,01 - 0,0
G24d 2 GX24d-2 GY24d-2 G24q-2 GX24q-2	2	X3	12,4	+ 0,01 - 0,0
		X4	6,2	+ 0,0 - 0,01
G24d-3 GX24d-3 GY24d-3 G24q 3 GX24q 3	3	X3	12,4	+ 0,01 - 0,0
		X4	6,2	+ 0,0 - 0,01

Table 2 - Tableau 2

Reference	Dimension	Tolerance	Reference	Dimension	Tolerance
A	28,5	+ 0,05 - 0,0	P	21,0	+ 0,01 - 0,0
D1	23,0	+ 0,005 - 0,005	T	4,7	+ 0,01 - 0,0
D2	8,0	+ 0,005 - 0,005	Y	5,5	+ 0,1 - 0,0
E	2,79	+ 0,01 - 0,0	a	55	+ 0,5 - 0,5
E1	2,67	+ 0,01 - 0,0	b	45	+ 0,5 - 0,5
E2	2,29	+ 0,0 - 0,01	c	4	+ 0,0 - 0,2
F1	6,0	+ 0,0 - 0,025	d	16	+ 0,1 - 0,1
F2	6,8	+ 0,025 - 0,0	g	33,5	+ 0,1 - 0,1
K1	16,3	+ 0,01 - 0,0	r3	0,5	+ 0,05 - 0,05
L1	13,9	+ 0,01 - 0,0	r4	0,2	+ 0,05 - 0,05
N1	0,5	+ 0,01 - 0,0	r5	0,2	+ 0,05 - 0,05

- (1) These holes shall be neglected for checking caps G24d-1, G24d 2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 and GX24d 3
 (2) These holes shall be neglected for checking caps GY24d 1, GY24d-2 and GY24d-3

PURPOSE: To check the maximum cap-outline with respect to dimensions K1max, L1max, Pmax, r3min, r4max, r5min and the dimensions Fmin, Fmax, Emin, Emax the combined displacement and width of the keys of caps G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2, GX24d 3, GY24d-1, GY24d-2, GY24d-3, G24q 1, G24q-2, G24q-3, GX24q-1, GX24q-2 and GX24q 3 on finished lamps respectively

TESTING: The centre post and pins of the cap shall enter the gauge at surface O and, when fully inserted, the reference plane of the cap and surface O of the gauge shall contact

In this position the ends of the pins shall be co-planar with or project beyond surface f1 but they shall not project beyond surface f2. It shall be possible to insert each pin in turn into hole e1 until the reference plane of the cap and surface X of the gauge contact

It shall not be possible to insert the pins, other than the extreme tips, into hole e2

"GO" AND "NOT GO" GAUGES FOR CAPS
CALIBRES "ENTRE" ET "N'ENTRE PAS" POUR CULOTS
G24, GX24 & GY24

Page 3/3


Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

- (1) Ces trous doivent être négligés pour la vérification des culots G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 et GX24d-3
- (2) Ces trous doivent être négligés pour la vérification des culots GY24d-1, GY24d-2 et GY24d-3

BUT: Vérification de l'encombrement maximal des culots G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2, GX24d-3, GY24d-1, GY24d-2, GY24d-3, G24q-1, G24q-2, G24q-3, GX24q-1, GX24q-2 et GX24q-3 sur lampes terminées, en rapport avec les dimensions $K1_{max}$, $L1_{max}$, P_{max} , $r3_{min}$, $r4_{max}$, $r5_{min}$, et les dimensions F_{min} , F_{max} , E_{min} , E_{max} , la combinaison du déplacement et le diamètre des broches et la combinaison du déplacement et la largeur des détrompeurs des culots

ESSAI: L'élément central et les broches du culot doivent entrer dans le calibre par la surface O; une fois complètement insérés, le plan de référence du culot et la surface O du calibre doivent être en contact l'un avec l'autre. Dans cette position, les extrémités des broches doivent être au contact de la surface f1 ou aller au-delà de celle-ci sans dépasser la surface f2. Il doit être possible d'insérer successivement chaque broche dans le trou e1 jusqu'à ce que le plan de référence du culot vienne en contact avec la surface X du calibre. Il ne doit pas être possible d'insérer les broches, à l'exception de leur partie extrême, dans le trou e2.


PLUG GAUGES "A" FOR CHECKING MAXIMUM INSERTION FORCE AND MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE IN LAMPHOLDERS
CALIBRES "A" POUR LA VÉRIFICATION DES FORCES MAXIMALES D'INSERTION ET D'EXTRACTION DANS LES DOUILLES G24, GX24 & GY24

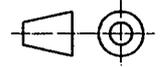

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of holders G24, GX24 and GY24, see sheet 7005-78.
 Pour les détails des douilles G24, GX24 et GY24, voir feuille 7005-78

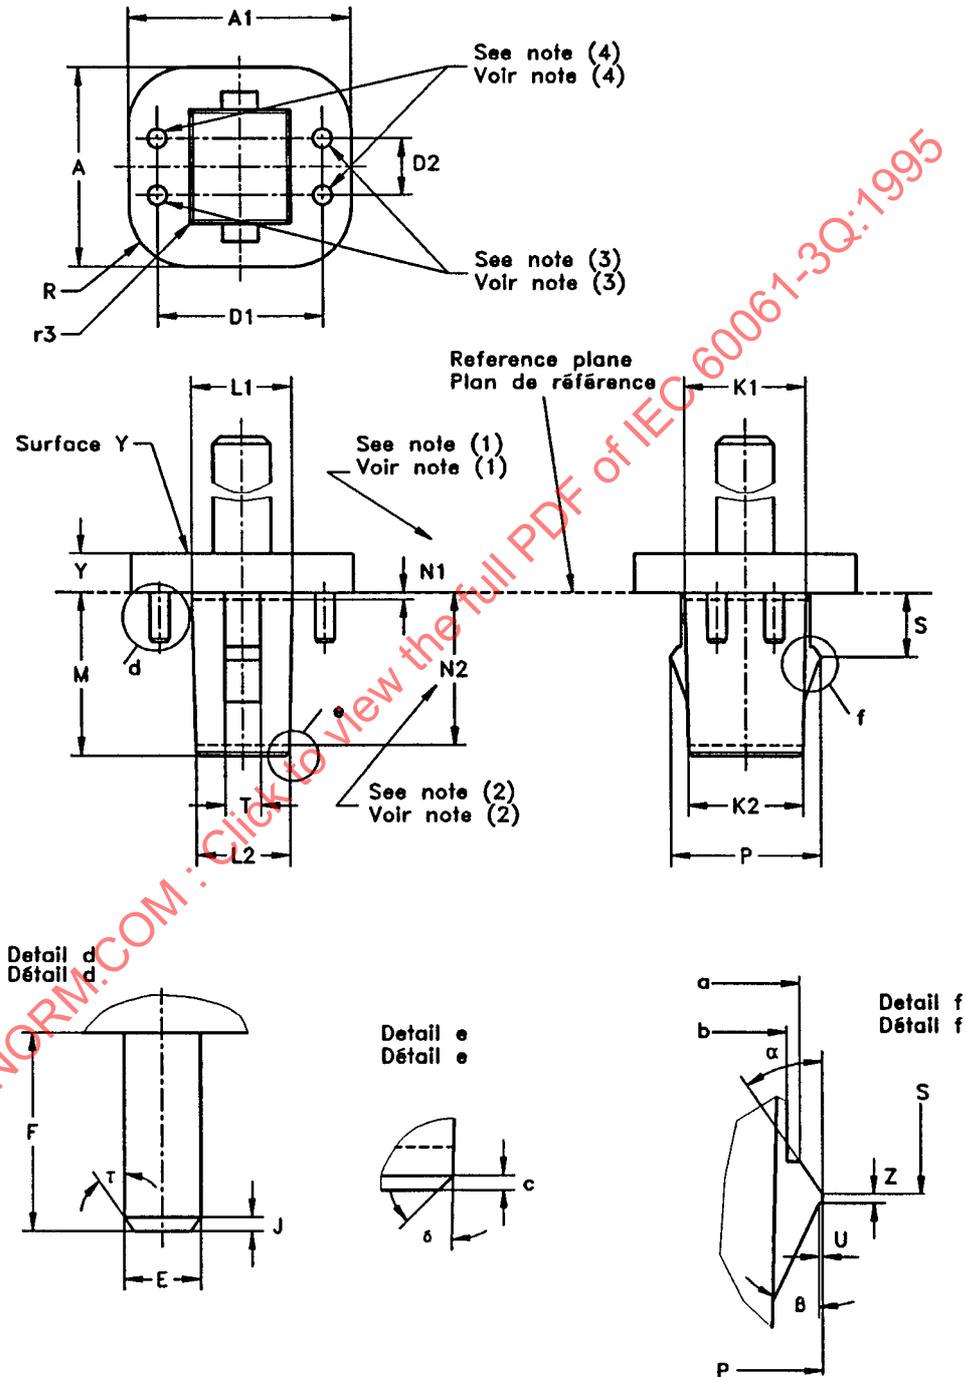

Surface finish $0,4 \mu\text{m}$ for the parts below the reference plane
 Finition $0,4 \mu\text{m}$ pour les parties en dessous du plan de référence

**PLUG GAUGES "A" FOR CHECKING MAXIMUM INSERTION FORCE
AND MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE IN LAMP HOLDERS
CALIBRES "A" POUR LA VÉRIFICATION DES FORCES MAXIMALES
D'INSERTION ET D'EXTRACTION DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Reference	Dimension	Tolerance	Reference	Dimension	Tolerance
A	28,5	+ 0,02 - 0,0	R	8,4	+ 0,0 - 0,05
A1	31,0	+ 0,02 - 0,0	S	8,85	+ 0,0 - 0,02
D1	23,14	+ 0,005 - 0,005	T	4,7	+ 0,02 - 0,0
D2	8,14	+ 0,005 - 0,005	U	0,2	+ 0,02 - 0,0
E	2,67	+ 0,01 - 0,0	Y	5,5	+ 0,05 - 0,0
F	6,8	+ 0,02 - 0,0	Z	0,5	+ 0,05 - 0,0
J	0,4	+ 0,05 - 0,05	a	19,0	+ 0,01 - 0,01
K1 (1)	16,3	+ 0,02 - 0,0	b	17,0	+ 0,01 - 0,01
K2 (2)	15,75 (7)	+ 0,02 - 0,0	c	0,5	+ 0,1 - 0,0
L1 (1)	13,9	+ 0,02 - 0,0	r3	0,5	+ 0,05 - 0,05
L2 (2)	13,35 (8)	+ 0,02 - 0,0	r6	0,15	+ 0,05 - 0,05
M (*)	23,0 (5)	+ 0,02 - 0,0	α	35°	+ 1° - 1°
N1 (1)	0,5	--	β	20°	+ 1° - 1°
N2 (2)	21,0 (6)	--	δ	45°	+ 1° - 1°
P	21,0	+ 0,02 - 0,0	τ	35°	+ 1° - 1°

* In order to allow application of the same gauges for checking holders G24q- and GX24q- with a "stop" which prevents insertion of G24d- or GX24d caps, dimension M can be reduced to 16 mm

- (1) Measured at distance N1 from the reference plane
- (2) Measured at distance N2 from the reference plane
- (3) These pins shall be removed for checking lampholders G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 and GX24d-3
- (4) These pins shall be removed for checking lampholders GY24d-1, GY24d-2 and GY24d-3
- (5) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q this value is reduced to 16 mm
- (6) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is reduced to 14 mm
- (7) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q this value is increased to 15,95 mm
- (8) For the gauges for checking holders G24q and GX24q this value is increased to 13,55 mm

PURPOSE: To check in lampholders G24 GX24 and GY24 the dimension Ymax and the maximum insertion and withdrawal forces related to a maximum cap as regards pin dimensions at maximum spacing and centre post dimensions

TESTING: It shall be possible to insert the gauge into the lampholder with a force not exceeding the maximum insertion force specified for this gauge on sheet 7005-78

When fully inserted the rim of the lampholder shall not project beyond surface Y of the gauge

It shall then be possible to withdraw the gauge with a force not exceeding the maximum withdrawal force specified for this gauge on sheet 7005-78

* Afin de permettre l'utilisation des mêmes calibres pour contrôler les douilles G24q et GX24q avec un "arrêt" qui empêche l'insertion des culots G24d ou GX24d la dimension M peut être réduite à 16 mm

- (1) Mesuré à la distance N1 du plan de référence
- (2) Mesuré à la distance N2 du plan de référence

**PLUG GAUGES "A" FOR CHECKING MAXIMUM INSERTION FORCE
AND MAXIMUM WITHDRAWAL FORCE IN LAMPHOLDERS
CALIBRES "A" POUR LA VÉRIFICATION DES FORCES MAXIMALES
D'INSERTION ET D'EXTRACTION DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Page 3/3

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres


- (3) Ces broches doivent être enlevées pour la vérification des douilles G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 et GX24d-3
- (4) Ces broches doivent être enlevées pour la vérification des douilles GY24d-1, GY24d 2 et GY24d-3
- (5) Cette valeur est réduite à 16 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-
- (6) Cette valeur est réduite à 14 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-
- (7) Cette valeur est augmentée à 15,95 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q
- (8) Cette valeur est augmentée à 13,55 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-

BUT: Vérification sur les douilles G24, GX24 et GY24 de la dimension Y_{max} et des forces maximales d'insertion et d'extraction d'un culot maximal vis-à-vis des dimensions des broches, celles-ci étant à leur écart maximal et vis-à-vis des dimensions de l'élément central

ESSAI: Il doit être possible d'insérer le calibre dans la douille avec une force n'excédant pas la force maximale d'insertion spécifiée pour ce calibre sur la feuille 7005-78

Après insertion complète du calibre, le rebord de la douille ne doit aller au-delà de la surface Y du calibre
Il doit alors être possible d'extraire le calibre avec une force n'excédant pas la valeur maximale de la force d'extraction spécifiée pour le calibre sur la feuille 7005-78

**PLUG GAUGES "B" FOR CHECKING MAXIMUM INSERTION FORCE
IN LAMPHOLDERS**
**CALIBRES "B" POUR LA VÉRIFICATION DE LA FORCE MAXIMALE
D'INSERTION DANS LES DOUILLES**
G24, GX24 & GY24

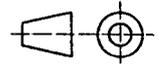


Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of holders G24, GX24 and GY24, see sheet 7005-78.
Pour les détails des douilles G24, GX24 et GY24, voir feuille 7005-78

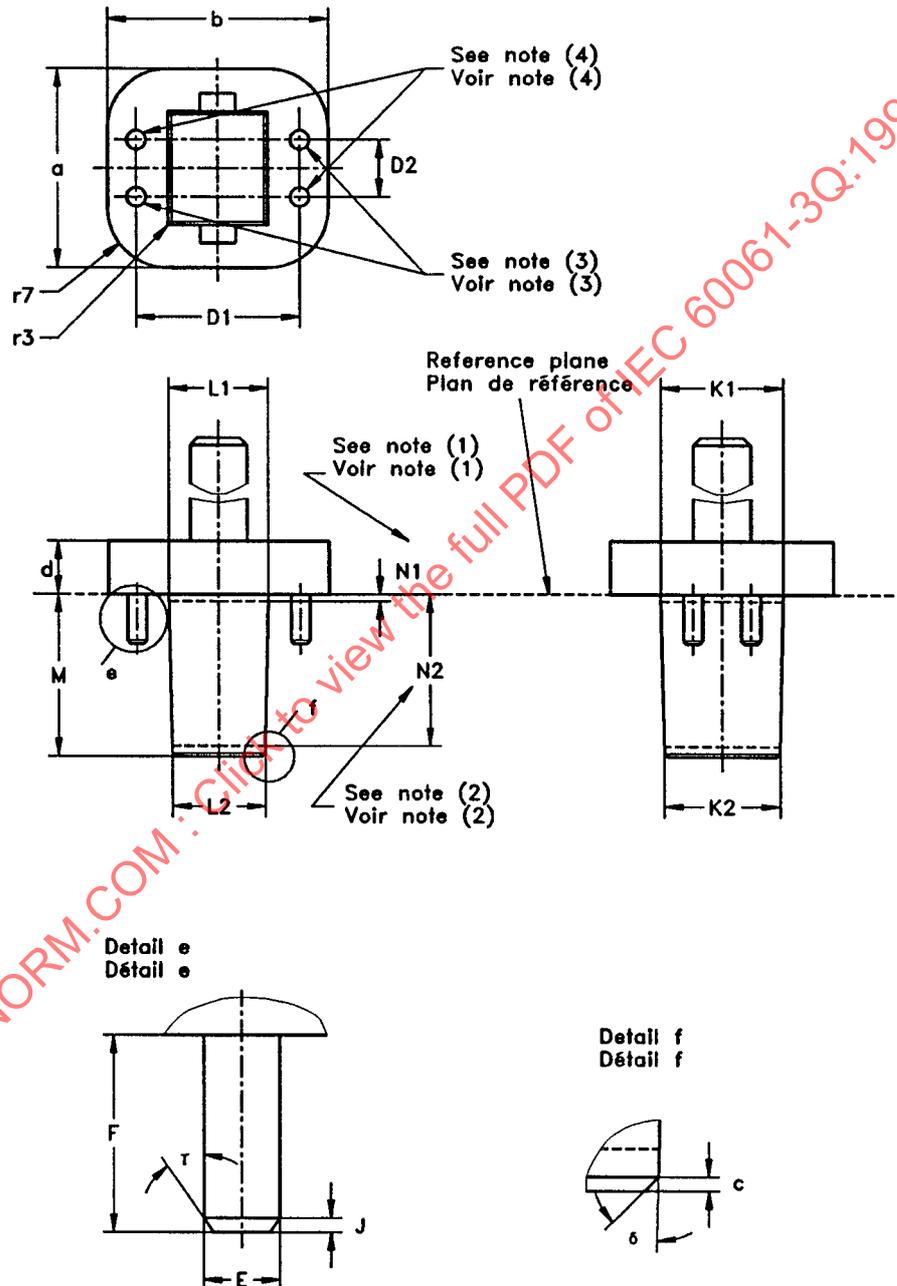

Surface finish $0,4 \mu\text{m}$ for the parts below the reference plane
Finition $0,4 \mu\text{m}$ pour les parties en dessous du plan de référence

**PLUG GAUGES "B" FOR CHECKING MAXIMUM INSERTION FORCE
IN LAMP HOLDERS
CALIBRES "B" POUR LA VÉRIFICATION DE LA FORCE MAXIMALE
D'INSERTION DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Reference	Dimension	Tolerance	Reference	Dimension	Tolerance
D1	22,86	+ 0,005 - 0,005	N1 (1)	0,5	--
D2	7,86	+ 0,005 - 0,005	N2 (2)	21,0 (6)	--
E	2,67	+ 0,01 - 0,0	a	27,0	+ 0,25 - 0,2
F	6,8	+ 0,02 - 0,0	b	30,0	+ 0,2 - 0,2
J	0,4	+ 0,05 - 0,05	c	0,5	+ 0,1 - 0,1
K1 (1)	16,3	+ 0,02 - 0,0	d	8,0	+ 0,5 - 0,5
K2 (2)	15,75 (7)	+ 0,02 - 0,0	r3	0,5	+ 0,05 - 0,05
L1 (1)	13,9	+ 0,02 - 0,0	r7	9,0	+ 0,2 - 0,2
L2 (2)	13,35 (8)	+ 0,02 0,0	δ	45°	+ 1° 1°
M *	23,0 (5)	+ 0,02 - 0,0	τ	35°	+ 1° - 1°

* In order to allow application of the same gauges for checking holders G24q- and GX24q- with a "stop" which prevents insertion of G24d- or GX24d- caps, dimension M can be reduced to 16 mm

- (1) Measured at distance N1 from the reference plane
- (2) Measured at distance N2 from the reference plane
- (3) These pins shall be removed for checking lampholders G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 and GX24d-3
- (4) These pins shall be removed for checking lampholders GY24d-1, GY24d-2 and GY24d-3
- (5) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is reduced to 16 mm
- (6) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is reduced to 14 mm
- (7) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is increased to 15,95 mm
- (8) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is increased to 13,55 mm

* Afin de permettre l'utilisation des mêmes calibres pour contrôler les douilles G24q- et GX24q- avec un "arrêt" qui empêche l'insertion des culots G24d- ou GX24d-, la dimension M peut être réduite à 16 mm

- (1) Mesuré à la distance N1 du plan de référence
- (2) Mesuré à la distance N2 du plan de référence
- (3) Ces broches doivent être enlevées pour la vérification des douilles G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 et GX24d-3
- (4) Ces broches doivent être enlevées pour la vérification des douilles GY24d-1, GY24d-2 et GY24d-3
- (5) Cette valeur est réduite à 16 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-
- (6) Cette valeur est réduite à 14 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-
- (7) Cette valeur est augmentée à 15,95 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-
- (8) Cette valeur est augmentée à 13,55 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-


PURPOSE: To check in lampholders G24, GX24 and GY24, the maximum insertion force related to the dimensions of a cap having maximum pin dimensions at minimum spacing

TESTING: It shall be possible to insert the gauge into the lampholder with a force not exceeding the maximum insertion force specified for this gauge on sheet 7005-78, until holder face and reference plane of the gauge contact

BUT: Vérification sur les douilles G24, GX24 et GY24 de la force maximale d'insertion d'un culot ayant des broches à leurs dimensions maximales, leur écart étant minimal

ESSAI: Il doit être possible d'insérer le calibre dans la douille avec une force n'excédant pas la force maximale d'insertion spécifiée pour ce calibre sur la feuille 7005 78, jusqu'à ce que la face de la douille vienne en contact avec le plan de référence du calibre

**PLUG GAUGES "C" FOR CHECKING MINIMUM RETENTION FORCE
IN LAMPHOLDERS**
**CALIBRES "C" POUR LA VÉRIFICATION DE LA FORCE MINIMALE
DE RETENUE DANS LES DOUILLES**
G24, GX24 & GY24

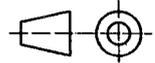


Page 1/2

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of holders G24, GX24 and GY24, see sheet 7005-78.
Pour les détails des douilles G24, GX24 et GY24, voir feuille 7005-78

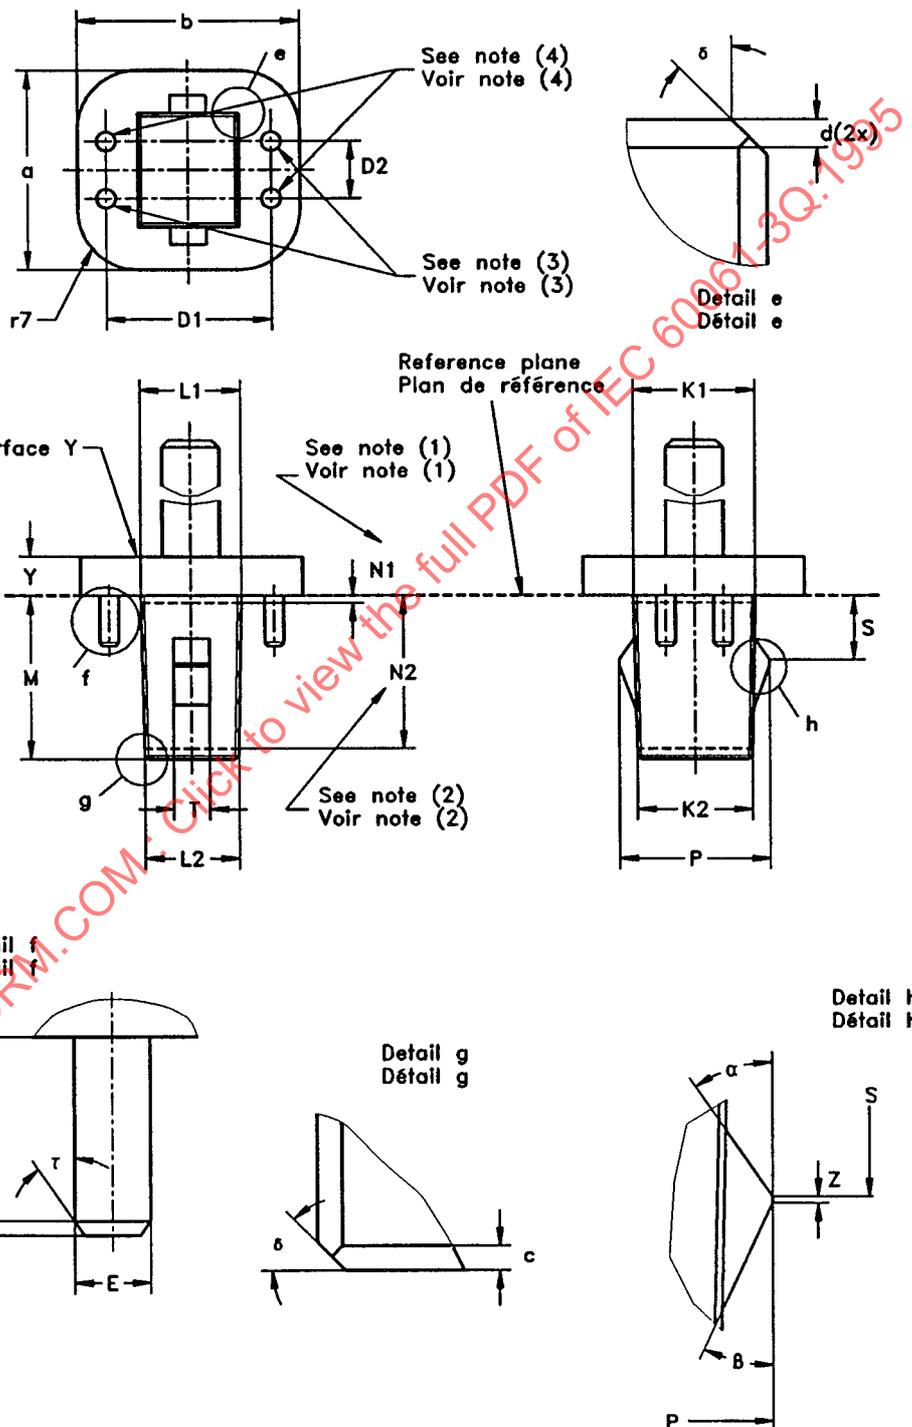

**PLUG GAUGES "C" FOR CHECKING MINIMUM RETENTION FORCE
IN LAMP HOLDERS
CALIBRES "C" POUR LA VÉRIFICATION DE LA FORCE MINIMALE
DE RETENUE DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Reference	Dimension	Tolerance	Reference	Dimension	Tolerance
D1	23,0	+ 0,005 - 0,005	S	9,15	+ 0,02 - 0,0
D2	8,0	+ 0,005 - 0,005	T	3 5	+ 0,0 - 0,02
E	2,29	+ 0,0 - 0,01	Y	5,0	+ 0,02 - 0,0
F	6,0	+ 0,0 - 0,02	Z	0,5	+ 0,0 - 0,05
F1	5,5	+ 0,0 - 0,05	a	27,0	+ 0,2 - 0,2
K1 (1)	16,15	+ 0,0 - 0,02	b	30	+ 0,2 - 0,2
K2 (2)	15,6	+ 0,0 - 0,02	c	0,6	+ 0,1 - 0,1
L1 (1)	13,75	+ 0,0 - 0,02	d	0,8	+ 0,1 - 0,0
L2 (2)	13,2	+ 0,0 - 0,02	r7	9,0	+ 0,2 - 0,2
M *	21,8 (5)	+ 0,0 - 0,02	α	35°	+ 1° - 1°
N1 (1)	0,5	--	β	30°	+ 1° - 1°
N2 (2)	21,0 (6)	--	δ	45°	+ 1° - 1°
P	20,6	+ 0,0 - 0,02	τ	30°	+ 1° - 1°

* In order to allow application of the same gauges for checking holders G24q- and GX24q- with a "stop" which prevents insertion of G24d- or GX24d- caps, dimension M can be reduced to 14,8 mm

- (1) Measured at distance N1 from the reference plane
- (2) Measured at distance N2 from the reference plane
- (3) These pins shall be removed for checking lampholders G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 and GX24d-3
- (4) These pins shall be removed for checking lampholders GY24d-1, GY24d-2 and GY24d-3
- (5) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is reduced to 14,8 mm
- (6) For the gauges for checking holders G24q- and GX24q- this value is reduced to 14 mm

* Afin de permettre l'utilisation des mêmes calibres pour contrôler les douilles G24q- et GX24q- avec un "arrêt" qui empêche l'insertion des culots G24d- ou GX24d- , la dimension M peut être réduite à 14,8 mm

- (1) Mesuré à la distance N1 du plan de référence
- (2) Mesuré à la distance N2 du plan de référence
- (3) Ces broches doivent être enlevées pour la vérification des douilles G24d-1, G24d-2, G24d-3, GX24d-1, GX24d-2 et GX24d-3
- (4) Ces broches doivent être enlevées pour la vérification des douilles GY24d-1, GY24d-2 et GY24d-3
- (5) Cette valeur est réduite à 14,8 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-
- (6) Cette valeur est réduite à 14 mm pour les calibres destinés au contrôle des douilles G24q- et GX24q-


PURPOSE: To check in lampholders G24, GX24 and GY24, dimension Y min and the minimum retention force related to the dimensions of a minimum cap as regards pin dimensions and centre-post dimensions

TESTING: After the gauge has been fully inserted into the lampholder, the rim of the lampholder, inside areas A2 and A3, shall be co-planar with or project beyond surface Y of the gauge
The force required to withdraw the gauge from the lampholder shall be not less than the value specified for this gauge on sheet 7005-78

BUT: Vérification sur les douilles G24, GX24 et GY24, de la dimension Y min et de la force minimale de retenue d'un culot minimal en ce qui concerne les dimensions des broches et les dimensions de l'élément central

ESSAI: Après insertion complète du calibre dans la douille, le rebord de la douille situé à l'intérieur des domaines A2 et A3 doit être contenu dans la surface Y du calibre ou être situé au-delà de celui-ci
La force requise pour extraire le calibre de la douille ne doit pas être inférieure à la valeur spécifiée pour ce calibre sur la feuille 7005-78


"NOT GO" GAUGES "F" FOR CHECKING NON-INTERCHANGEABILITY OF CAPS IN LAMPHOLDERS
CALIBRES "N'ENTRE PAS" "F" POUR LA VÉRIFICATION DE LA NON-INTERCHANGEABILITÉ DES CULOTS DANS LES DOUILLES G24, GX24 & GY24

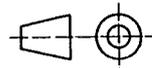

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre

For details of holders G24, GX24 and GY24, see sheet 7005-78.
 Pour les détails des douilles G24, GX24 et GY24, voir feuille 7005-78

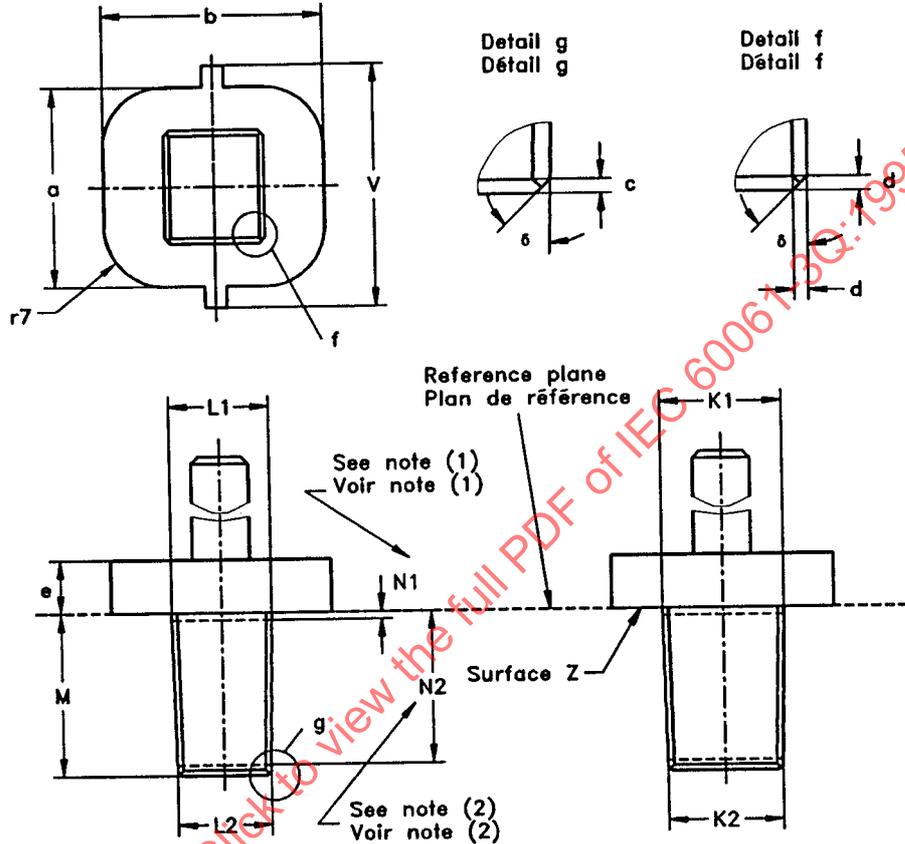


NOTE - Only the "Not Go" gauge for checking lampholders G24d-2, G24d-3, GX24d-2, GX24d-3, GY24d-2, GY24d-3, G24q-2, G24q-3, GX24q-2 and GX24q 3 is shown
 NOTE - Seul le calibre "N'entre pas" pour la vérification des douilles G24d-2, G24d-3, GX24d-2, GX24d 3, GY24d-2, GY24d-3, G24q-2, G24q-3, GX24q-2 et GX24q 3 est représenté

SPECIFIC GAUGE DESIGN - CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES CALIBRES


Key configuration for checking lampholders G24d- , GX24d- , GY24d- , G24q- and GX24q-
 Configuration des détrompeurs pour la vérification des douilles G24d- , GX24d- , GY24d- , G24q- et GX24q-

Bottom views
 Vues de dessous

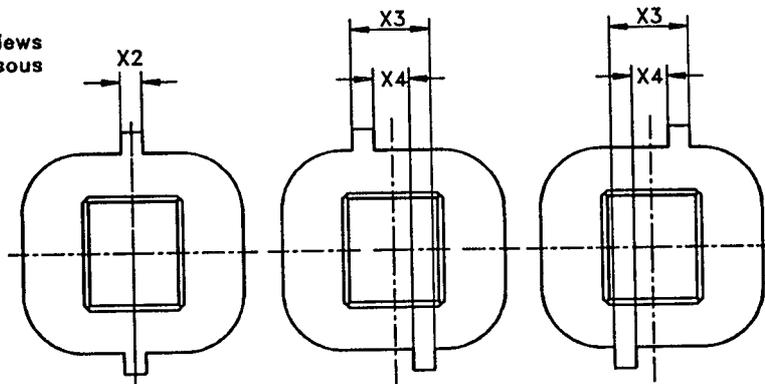

Surface finish 0,4 µm for the parts below the reference plane
 Finition 0,4 µm pour les parties en dessous du plan de référence


**"GO" GAUGES "G" FOR CHECKING KEY SLOTS
IN LAMPHOLDERS
CALIBRES "ENTRE" "G" POUR LA VÉRIFICATION DES
DÉTROMPEURS DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

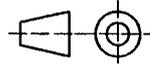

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the essential dimensions of the gauge
Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles du calibre


For details of holders G24, GX24 and GY24, see sheet 7005-78.
Pour les détails des douilles G24, GX24 et GY24, voir feuille 7005-78

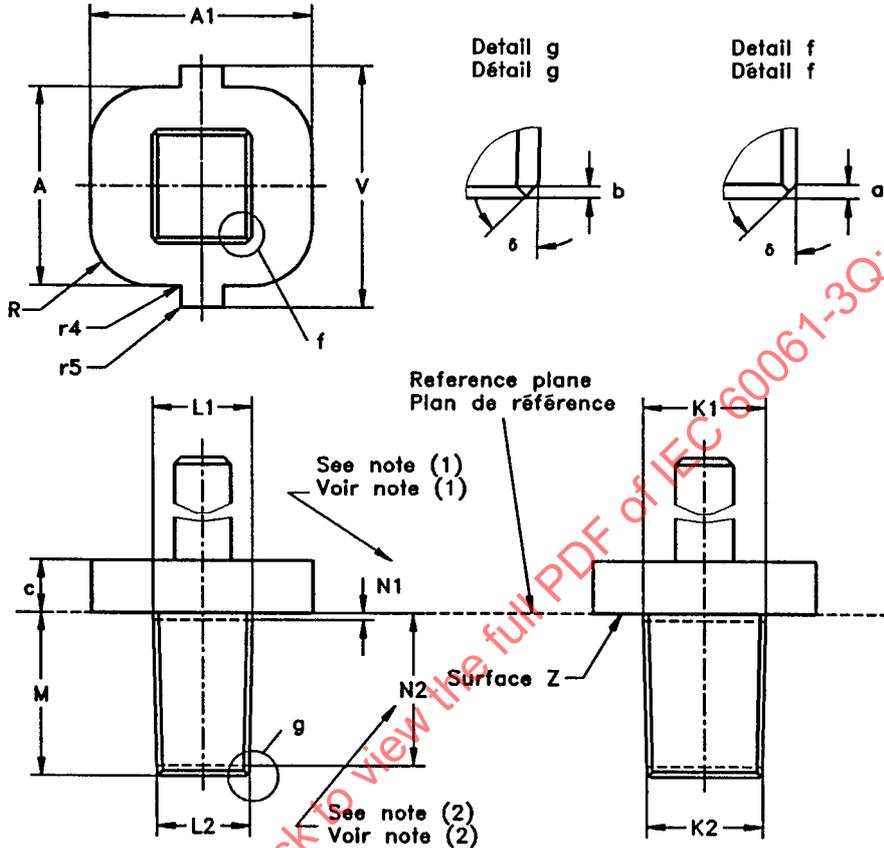

NOTE - Only the "Go" gauge for checking lampholders G24d-1, GX24d-1, GY24d-1, G24q-1 and GX24q-1 is shown
NOTE - Seul le calibre "Entre" pour la vérification des douilles G24d-1, GX24d-1, GY24d-1, G24q-1 et GX24q-1 est représenté

SPECIFIC GAUGE DESIGN - CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES CALIBRES

Key configuration for checking lampholders G24d-, GX24d-, GY24d-, G24q- and GX24q-
Configuration des détrompeurs pour la vérification des douilles G24d-, GX24d-, GY24d-, G24q- et GX24q-

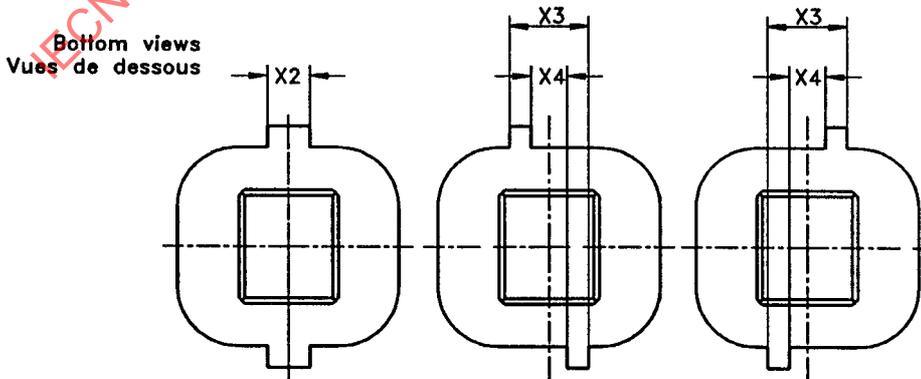

Surface finish 0,4 μm for the parts below the reference plane
Finition 0,4 μm pour les parties en dessous du plan de référence

**"GO" GAUGES "G" FOR CHECKING KEY SLOTS
IN LAMP HOLDERS
CALIBRES "ENTRE" "G" POUR LA VÉRIFICATION DES
DÉTROMPEURS DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Page 3/3

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

- (1) Mesuré à la distance N1 du plan de référence
- (2) Mesuré à la distance N2 du plan de référence
- (3) Cette valeur est réduite à 16 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-
- (4) Cette valeur est réduite à 14 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-
- (5) Cette valeur est augmentée à 15,95 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-
- (6) Cette valeur est augmentée à 13,55 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-

BUT: Vérification de l'introduction en douceur des détrompeurs des culots G24, GX24 and GY24
La vérification complémentaire de l'acceptation de la dimension M maximale est incluse

ESSAI: Il doit être possible d'insérer le calibre adapté dans la douille correspondante avec une force n'excédant pas la valeur spécifiée pour ce calibre sur la feuille 7005-78, jusqu'à ce que le plan de référence du calibre vienne en contact avec le plan de référence de la douille

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3Q:1995

**"GO" GAUGES "G" FOR CHECKING KEY SLOTS
IN LAMP HOLDERS
CALIBRES "ENTRE" "G" POUR LA VÉRIFICATION DES
DÉTROMPEURS DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

Table 1 - Tableau 1

Designation	Figure	Reference	Dimension	Tolerance
G24d-1 GX24d-1 GY24d-1 G24q-1 GX24q-1	1	X2	7,2	+ 0,0 - 0,02
G24d-2 GX24d-2 GY24d-2 G24q-2 GX24q-2	2	X3	13,0	+ 0,0 - 0,02
		X4	5,6	+ 0,02 - 0,0
G24d-3 GX24d-3 GY24d-3 G24q-3 GX24q-3	3	X3	13,0	+ 0,0 - 0,02
		X4	5,6	+ 0,02 - 0,0

Table 2 - Tableau 2

Reference	Dimension	Tolerance	Reference	Dimension	Tolerance
A	28,5	+ 0,02 - 0,0	R	8,4	+ 0,0 - 0,05
A1	31,0	+ 0,02 - 0,0	V	33,0	+ 0,02 - 0,0
K1 (1)	16,3	+ 0,02 - 0,0	a	1	+ 0,1 - 0,1
K2 (2)	15,75 (5)	+ 0,02 - 0,0	b	0,5	+ 0,1 - 0,0
L1 (1)	13,9	+ 0,02 - 0,0	c	8	+ 0,5 - 0,5
L2 (2)	13,35 (6)	+ 0,02 - 0,0	r4	0,2	+ 0,05 - 0,05
M	23,0 (3)	+ 0,02 0,0	r5	0,2	+ 0,05 - 0,05
N1 (1)	0,5	-	δ	45°	+ 1° - 1°
N2 (2)	21,0 (4)	--			

(1) Measured at distance N1 from the reference plane

(2) Measured at distance N2 from the reference plane

(3) For the four-pin versions G24q- and GX24q- this value is reduced to 16 mm

(4) For the four-pin versions G24q and GX24q- this value is reduced to 14 mm

(5) For the four-pin versions G24q and GX24q- this value is increased to 15,95 mm

(6) For the four-pin versions G24q and GX24q- this value is increased to 13,55 mm

PURPOSE: To check the smooth acceptance of the keys of the relevant caps G24, GX24 and GY24
Additionally acceptance of the maximum M dimension is included

TESTING: It shall be possible to insert the relevant gauge into the lampholder with a force not exceeding the value specified for this gauge shown on sheet 7005-78, until the reference plane of the gauge is co-planar with the reference plane of the lampholder

**"GO" GAUGES "G" FOR CHECKING KEY SLOTS
IN LAMP HOLDERS
CALIBRES "ENTRE" "G" POUR LA VÉRIFICATION DES
DÉTROMPEURS DANS LES DOUILLES
G24, GX24 & GY24**

Page 3/3

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

- (1) Mesuré à la distance N1 du plan de référence
- (2) Mesuré à la distance N2 du plan de référence
- (3) Cette valeur est réduite à 16 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-
- (4) Cette valeur est réduite à 14 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-
- (5) Cette valeur est augmentée à 15,95 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-
- (6) Cette valeur est augmentée à 13,55 mm pour les versions à quatre broches des G24q- et GX24q-

BUT: Vérification de l'introduction en douceur des détrompeurs des culots G24, GX24 and GY24
La vérification complémentaire de l'acceptation de la dimension M maximale est incluse


ESSAI: Il doit être possible d'insérer le calibre adapté dans la douille correspondante avec une force n'excédant pas la valeur spécifiée pour ce calibre sur la feuille 7005-78, jusqu'à ce que le plan de référence du calibre vienne en contact avec le plan de référence de la douille

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60061-3Q:1995

GAUGE "A" FOR LAMPHOLDERS

CALIBRE "A" POUR DOUILLES




S14s

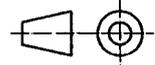

Dimensions in millimetres - Dimensions en millimètres

The drawing is intended only to illustrate the dimensions essential for interchangeability
 Le dessin a pour seul but d'illustrer les dimensions essentielles pour l'interchangeabilité

For details of holders S14s, see sheet 7005-112.
 Pour les détails des douilles S14s, voir feuille 7005-112

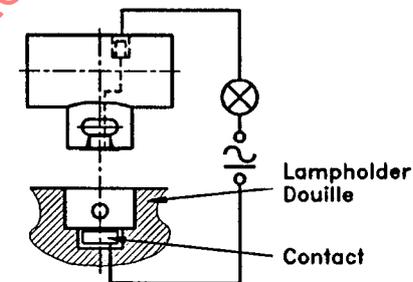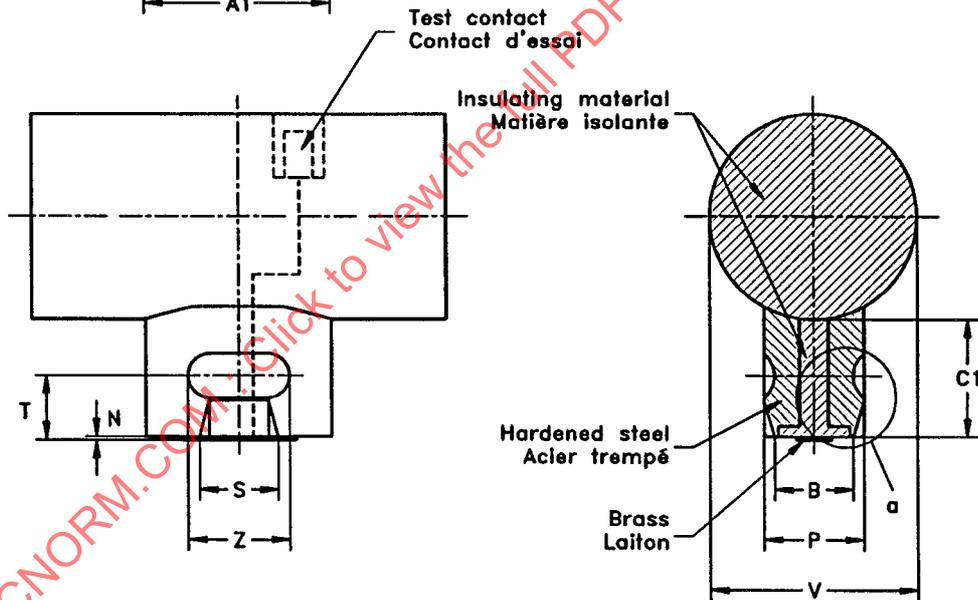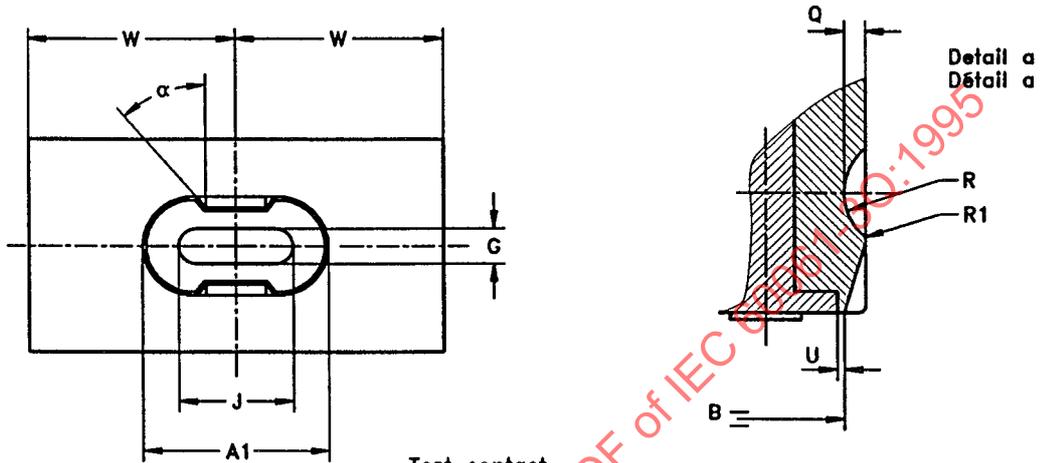

TEST CIRCUIT - CIRCUIT D'ESSAI

For hardened steel parts:
 - surface finish: 0,4 μm (see ISO 468);
 - hardness (after tempering): Rockwell cone 55 min

Pour les parties en acier trempé:
 - finition: 0,4 μm (voir ISO 468);
 - dureté (après la trempe): cône Rockwell 55 min