

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60523

Première édition
First edition
1975-01

Potentiomètres à courant continu

Direct-current potentiometers



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60523: 1975

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- **«Site web» de la CEI***
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60523

Première édition
First edition
1975-01

Potentiomètres à courant continu

Direct-current potentiometers

© IEC 1975 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

N

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Terminologie	6
2.1 Potentiomètre à courant continu (en abrégé dans ce qui suit « potentiomètre »)	6
2.2 Cadres de mesure	6
2.3 Etendue de mesure	6
2.4 Commutateur de calibre	6
2.5 Calibrage d'un potentiomètre	6
2.6 Valeur affichée	6
2.7 Equipement auxiliaire	6
2.8 Résolution	6
2.9 Tension nominale d'isolement	8
2.10 Taux d'ondulation	8
2.11 Ecran (circuit) de protection contre les courants de fuite	8
2.12 Ecran électrostatique	8
2.13 Bornes de mesure	8
2.14 Circuit de mesure	8
2.15 Commutateur sélecteur du circuit de la grandeur mesurée	8
2.16 F.é.m. résiduelle d'un potentiomètre	8
2.17 Linéarité incrémentale	8
2.18 Grandeur d'influence	8
2.19 Tension de mode commun	8
2.20 Variation due aux grandeurs d'influence	8
2.21 Conditions de référence	10
2.22 Valeur de référence	10
2.23 Domaine de référence	10
2.24 Domaine nominal d'utilisation	10
2.25 Valeurs limites d'une grandeur d'influence	10
2.26 Valeur conventionnelle	10
2.27 Erreur	10
2.28 Erreur intrinsèque	10
2.29 Précision	10
2.30 Classe de précision	10
2.31 Indice de classe	10
3. Classification	12
4. Limites de l'erreur intrinsèque	12
4.1 Limites admissibles de l'erreur intrinsèque	12
4.2 Linéarité incrémentale	12
4.3 Résolution	12
4.4 Commutateur de calibre	14
4.5 Cas d'un circuit indépendant pour le calibrage	14
5. Conditions pour la détermination des erreurs intrinsèques	14
6. Variations admissibles	16
6.1 Limites de variation	16
6.2 Conditions pour la détermination des variations	16
6.3 Détermination de l'influence d'une tension de mode commun	16
7. Prescriptions électriques et mécaniques additionnelles	18
7.1 Epreuve de rigidité diélectrique et autres règles de sécurité	18
7.2 Mesure de la résistance d'isolement	18
7.3 Commutateurs sélecteurs des circuits de la grandeur mesurée	18
7.4 Rhéostats pour le calibrage du potentiomètre	18
7.5 Températures limites pour le stockage, le transport et l'utilisation	18
8. Informations, inscriptions et symboles	20
8.1 Informations	20
8.2 Inscriptions, symboles et leurs emplacements	20
8.3 Documentation	22
8.4 Exemple de marquage d'un potentiomètre	22
ANNEXE A — Détermination de l'influence d'une tension de mode commun. Méthode directe	26
ANNEXE B — Détermination de l'influence d'une tension de mode commun. Méthode indirecte (Méthode de superposition)	28

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
Clause	
1. Scope	7
2. Terms and definitions	7
2.1 D.C. potentiometer (hereinafter designated "potentiometer")	7
2.2 Measuring dials	7
2.3 Effective range	7
2.4 Range-changing device	7
2.5 Standardization of a potentiometer	7
2.6 Dial setting	7
2.7 Auxiliary equipment	7
2.8 Resolution	7
2.9 Circuit insulation voltage (nominal circuit voltage)	9
2.10 Ripple content	9
2.11 Leakage current screen (circuit)	9
2.12 Electrostatic screen	9
2.13 Measuring terminals	9
2.14 Measuring circuit	9
2.15 Measured quantity circuit selector switch	9
2.16 Residual e.m.f. of a potentiometer	9
2.17 Incremental linearity	9
2.18 Influence quantity	9
2.19 Common mode voltage	9
2.20 Variation with influence quantity	9
2.21 Reference conditions	11
2.22 Reference value	11
2.23 Reference range	11
2.24 Nominal range of use	11
2.25 Limiting values of an influence quantity	11
2.26 Fiducial value	11
2.27 Error	11
2.28 Intrinsic error	11
2.29 Accuracy	11
2.30 Accuracy class	11
2.31 Class index	11
3. Classification	13
4. Limits of intrinsic error	13
4.1 Permissible limits of intrinsic error	13
4.2 Incremental linearity	13
4.3 Resolution	13
4.4 Range-changing device	15
4.5 Independent circuit for standardization of a potentiometer	15
5. Conditions for the determination of intrinsic errors	15
6. Permissible variations	17
6.1 Limits of variation	17
6.2 Conditions for the determination of the variations	17
6.3 Determination of the effect of a common mode voltage	17
7. Additional electrical and mechanical requirements	19
7.1 Voltage test and other safety requirements	19
7.2 Insulation resistance test	19
7.3 Measured quantity circuit selector switches	19
7.4 Rheostats for standardization of the potentiometer	19
7.5 Limiting temperature for storage, transport and use	19
8. Information, markings and symbols	21
8.1 Information	21
8.2 Markings, symbols and their locations	21
8.3 Documentation	23
8.4 Example of the marking of a potentiometer	23
APPENDIX A — Determination of the effect of common mode voltage. Direct method	27
APPENDIX B — Determination of the effect of common mode voltage. Indirect method (Superposition method)	29

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

POTENTIOMÈTRES À COURANT CONTINU

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 13B: Appareils de mesure indicateurs, du Comité d'Etudes N° 13 de la CEI: Appareils de mesure.

Des projets furent discutés lors des réunions tenues à Toronto en 1972 et à Copenhague en 1973. Le projet, Document 13B(Bureau Central)44, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en mai 1974.

Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	France
Allemagne	Hongrie
Argentine	Israël
Autriche	Japon
Belgique	Pologne
Brésil	Portugal
Canada	Roumanie
Danemark	Royaume-Uni
Etats-Unis d'Amérique	Suède
Finlande	Turquie
	Yougoslavie

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIRECT-CURRENT POTENTIOMETERS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 13B, Indicating Instruments, of IEC Technical Committee No. 13, Measuring Instruments.

Drafts were discussed at the meetings held in Toronto in 1972 and in Copenhagen in 1973. The draft, Document 13B(Central Office)44, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in May 1974.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Argentina	Japan
Austria	Poland
Belgium	Portugal
Brazil	Romania
Canada	South Africa (Republic of)
Denmark	Sweden
Finland	Turkey
France	United Kingdom
Germany	United States of America
Hungary	Yugoslavia
Israel	

POTENTIOMÈTRES À COURANT CONTINU

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique aux potentiomètres à courant continu comportant des résistances et des commutateurs et fonctionnant exclusivement en courant continu, et dont l'indice de classe est 0,0005 ... 0,1 (5 ppM ... 1 000 ppM (parties par million)). Elle s'applique également aux équipements auxiliaires lorsqu'ils sont incorporés au potentiomètre.

La présente norme ne s'applique ni aux équipements auxiliaires extérieurs associés au potentiomètre, ni aux potentiomètres à réglage automatique ou semi-automatique, ni aux potentiomètres à déviation pour lesquels une partie de la grandeur mesurée est lue sur le cadran de l'appareil détecteur de zéro.

2. Terminologie

Pour la présente norme, les définitions ci-après sont applicables.

2.1 Potentiomètre à courant continu (en abrégé dans ce qui suit « potentiomètre »)

Appareil de mesure dans lequel la tension à mesurer est comparée à une tension connue, obtenue en faisant passer un courant constant dans une résistance réglable, ou un courant réglable dans une résistance constante, ou par une combinaison des deux procédés.

2.2 Cadrons de mesure

Cadrons permettant d'obtenir la valeur de la grandeur mesurée en tenant compte, s'il y a lieu, du facteur de calibre.

2.3 Etendue de mesure

Pour chaque position du commutateur de calibre, le domaine des valeurs affichées pour lequel les mesures peuvent être faites avec la précision spécifiée.

2.4 Commutateur de calibre

Dispositif à l'aide duquel l'étendue de mesure peut être multipliée par un facteur (par exemple 0,1) dénommé facteur de calibre.

2.5 Calibrage d'un potentiomètre

Réglage(s) nécessaire(s) pour mettre le potentiomètre en état de mesurer correctement.

2.6 Valeur affichée

Valeur lue sur les cadrons, en tenant compte, s'il y a lieu, du facteur de calibre après équilibrage du potentiomètre lors de la détermination d'une tension inconnue, le potentiomètre étant préalablement calibré.

2.7 Équipement auxiliaire

Équipement additionnel incorporé ou non dans le potentiomètre, indispensable pour permettre au potentiomètre de fonctionner dans les conditions de précision et de sécurité spécifiées.

2.8 Résolution

Tension correspondant soit à un pas, soit à la plus petite division du cadran de plus faible valeur.

DIRECT-CURRENT POTENTIOMETERS

1. Scope

This standard applies to d.c. potentiometers assembled from resistors and switches and operating entirely on direct current, having accuracy classes of 0.0005 ... 0.1 (5 ppM ... 1 000 ppM (parts per million)). It applies also to auxiliary equipment which is a built-in part of the potentiometer.

This standard does not apply to potentiometers which are set automatically or semi-automatically nor to those which also employ graduations on the null detector to obtain a part of the indicated value, nor to external auxiliary equipment used with the potentiometer.

2. Terms and definitions

For the purposes of this standard, the following definitions apply.

2.1 D.C. potentiometer (hereinafter designated "potentiometer")

A voltage-measuring instrument in which the voltage to be measured is balanced against a known voltage obtained by passing a fixed current through an adjustable resistor or an adjustable current through a fixed resistor, or any combination thereof.

2.2 Measuring dials

The dials from which, taking into account the range factor, if any, the value of the measured quantity is determined.

2.3 Effective range

For a specified range factor, the range of dial settings for which the potentiometer can measure with the stated accuracy.

2.4 Range-changing device

A device whereby the effective range may be multiplied by a factor (e.g. 0.1) which is known as the range factor.

2.5 Standardization of a potentiometer

Adjustment(s) necessary to ensure that a potentiometer is set correctly for measurement.

2.6 Dial setting

The setting of the measuring dials after balancing the potentiometer, multiplied by the range factor, if applicable, when determining a measured voltage, after standardization of the potentiometer.

2.7 Auxiliary equipment

Additional equipment, which is or is not an integral part of the potentiometer, necessary to enable the potentiometer to operate accurately and safely as specified.

2.8 Resolution

The voltage corresponding to either one step or the smallest division on the measuring dial of lowest value.

2.9 Tension nominale d'isolement

Tension la plus élevée par rapport à la terre à laquelle peut (peuvent) être porté(s) le(s) circuit(s) du potentiomètre, sans que le potentiomètre risque de devenir dangereux au toucher.

Note. — Les circuits auxiliaires, lorsqu'il en existe, peuvent avoir d'autres valeurs de tension nominale d'isolement.

2.10 Taux d'ondulation

Le taux d'ondulation d'une source d'alimentation en courant continu exprimé en pourcentage de la composante continue est :

$$\frac{\text{valeur efficace de la composante alternative de la tension}}{\text{tension en courant continu}} \times 100$$

2.11 Ecran (circuit) de protection contre les courants de fuite

Ecran (circuit) conducteur destiné à éviter que des courants de fuite puissent influencer les résultats de mesure.

2.12 Ecran électrostatique

Enveloppe conductrice ou revêtement conducteur destiné(e) à protéger l'espace délimité par elle (lui) contre les effets électrostatiques extérieurs.

2.13 Bornes de mesure

Bornes auxquelles le circuit dont la tension est à mesurer doit être connecté.

2.14 Circuit de mesure

Circuit interne du potentiomètre qui est (ou peut être) relié galvaniquement aux bornes de mesure.

2.15 Commutateur sélecteur du circuit de la grandeur mesurée

Commutateur permettant de choisir le jeu de bornes de mesure à connecter au circuit de mesure.

2.16 F.é.m. résiduelle d'un potentiomètre

F.é.m. présente aux bornes de mesure du potentiomètre et due au potentiomètre lui-même lorsque ce dernier est en état de fonctionner, la valeur affichée étant zéro.

2.17 Linéarité incrémentale

Globalement, la linéarité incrémentale d'un potentiomètre est caractérisée par les deux aspects suivants :

- a) la constance de la tension fournie pour différentes combinaisons possibles des cadrans de mesure correspondant à la même valeur affichée ;
- b) la constance de la différence des tensions fournies par deux positions adjacentes d'un cadran de mesure donné.

2.18 Grandeur d'influence

Grandeur, autre que la grandeur à mesurer, qui peut produire une variation indésirable de la valeur affichée.

2.19 Tension de mode commun

Tension qui existe entre, d'une part, l'une des bornes de mesure (désignée comme borne de référence de tension de mode commun) et, d'autre part, la borne de terre, ou la borne de l'écran de protection contre les courants de fuite, ou la borne de l'écran électrostatique, séparées ou réunies (à spécifier).

2.20 Variation due aux grandeurs d'influence

Différence entre les deux valeurs mesurées d'une même grandeur lorsqu'une des grandeurs d'influence prend successivement deux valeurs spécifiées différentes.

2.9 *Circuit insulation voltage (nominal circuit voltage)*

The highest voltage with respect to earth which may be applied to a circuit(s) of the potentiometer so that the potentiometer is unlikely to become dangerous to touch.

Note. — Auxiliary circuit(s) (if any) may have different value(s) of circuit insulation voltage (nominal circuit voltage).

2.10 *Ripple content*

The ripple content of a d.c. supply expressed as a percentage of the d.c. component is:

$$\frac{\text{r.m.s. voltage of the fluctuating component}}{\text{d.c. voltage}} \times 100$$

2.11 *Leakage current screen (circuit)*

A conductive path which prevents leakage currents from affecting the results of measurements.

2.12 *Electrostatic screen*

An electrically conductive enclosure or coating intended to protect the enclosed space from external electrostatic influences.

2.13 *Measuring terminals*

The terminals to which the circuit of the voltage to be measured is intended to be connected.

2.14 *Measuring circuit*

The internal circuit of the potentiometer which is (or can be) conductively connected to the measuring terminals.

2.15 *Measured quantity circuit selector switch*

The switch which selects the set of measuring terminals to be connected to the measuring circuit.

2.16 *Residual e.m.f. of a potentiometer*

The open circuit voltage present at the measuring terminals due to the potentiometer itself when it is operational and its measuring dials are set to zero.

2.17 *Incremental linearity*

The overall linearity of a potentiometer is characterized by both of the following aspects:

- a) constancy of the developed voltage for any two different settings of the measuring dials, each setting indicating the same value.
- b) constancy of incremental voltage developed between adjacent settings of any one measuring dial.

2.18 *Influence quantity*

A quantity, other than the measured quantity, which is liable to cause unwanted variation in the dial setting.

2.19 *Common mode voltage*

A voltage which exists between one of the measuring terminals (called the reference terminal of common mode voltage) and the earth terminal, or the leakage current screen terminal, or the electrostatic screen terminal, separately or collectively (as specified).

2.20 *Variation with influence quantity*

The difference between two measured values for the same measured quantity when an influence quantity assumes successively two different specified values.

2.21 Conditions de référence

Ensemble des conditions spécifiées pour lesquelles le potentiomètre satisfait aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques.

2.22 Valeur de référence

Valeur spécifiée d'une grandeur d'influence pour laquelle, compte tenu des tolérances, le potentiomètre satisfait aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques.

2.23 Domaine de référence

Plage spécifiée des valeurs d'une grandeur d'influence pour lesquelles le potentiomètre satisfait aux prescriptions relatives aux erreurs intrinsèques.

2.24 Domaine nominal d'utilisation

Plage spécifiée des valeurs que chacune des grandeurs d'influence peut prendre sans que la variation sorte des limites spécifiées.

2.25 Valeurs limites d'une grandeur d'influence

Valeurs extrêmes qu'une grandeur d'influence peut prendre sans que le potentiomètre soit endommagé ou altéré de manière permanente au point de ne plus satisfaire aux prescriptions de sa classe de précision.

2.26 Valeur conventionnelle

Pour un calibre donné, valeur à laquelle on se réfère pour spécifier la précision du potentiomètre.

Sauf spécification contraire du constructeur, la valeur conventionnelle d'un calibre donné est la plus grande valeur de la forme 10^n (n étant un nombre entier) contenu dans l'étendue de mesure de ce calibre.

Exemple: Un potentiomètre dont la valeur affichée maximale est de 1,8 V et dont les facteurs de calibre sont 1, 0,1 et 0,01 aura respectivement les valeurs conventionnelles de 1,0 V, 0,1 V et 0,01 V.

2.27 Erreur

Valeur obtenue en soustrayant la valeur vraie de la grandeur mesurée de la valeur affichée.

Etant donné que la valeur vraie ne peut pas être déterminée par une mesure, une valeur obtenue dans des conditions d'essai spécifiées et à un moment précis est utilisée à sa place. Cette valeur est rapportée à des étalons nationaux ou à des étalons choisis d'un commun accord entre constructeur et utilisateur.

Note. — Les erreurs dues à l'équipement auxiliaire non incorporé au potentiomètre ne sont pas incluses dans l'erreur du potentiomètre.

2.28 Erreur intrinsèque

Erreur déterminée dans les conditions de référence.

2.29 Précision

La précision d'un potentiomètre est définie par les limites de l'erreur intrinsèque et les limites des variations dues aux grandeurs d'influence.

2.30 Classe de précision

Ensemble des potentiomètres satisfaisant à toutes les prescriptions de la présente norme et dont la précision est caractérisée par le même nombre.

2.31 Indice de classe

Nombre qui désigne la classe de précision.

2.21 *Reference conditions*

The specified conditions under which the potentiometer meets the requirements concerning intrinsic errors.

2.22 *Reference value*

A specified single value of an influence quantity at which, within the stated tolerance, the potentiometer meets the requirements concerning intrinsic errors.

2.23 *Reference range*

A specified range of values of an influence quantity within which the potentiometer meets the requirements concerning intrinsic errors.

2.24 *Nominal range of use*

A specified range of values which each influence quantity can assume without causing a variation exceeding the specified limits.

2.25 *Limiting values of an influence quantity*

Extreme values which an influence quantity may assume without the potentiometer being damaged or permanently altered in such a way that it no longer satisfies the requirements of its accuracy class.

2.26 *Fiducial value*

A single value for each effective range to which reference is made in order to specify the accuracy of a potentiometer.

Unless otherwise stated by the manufacturer, the fiducial value of a given effective range is the highest integral power of 10 within that range.

Example: A potentiometer having a maximum dial setting of 1.8 V and range factors of 1, 0.1 and 0.01 will have fiducial values of 1.0 V, 0.1 V and 0.01 V respectively.

2.27 *Error*

Value obtained by subtracting the true value of the measured quantity from the dial setting.

Since the true value cannot be determined by measurement, a value obtained under specified test conditions and at a specified time is used instead. This value is traceable to national measurement standards or to measurement standards agreed upon by manufacturer and user.

Note. — The error due to any auxiliary equipment which is not built-in to the potentiometer is not included in the error of the potentiometer.

2.28 *Intrinsic error*

An error determined under reference conditions.

2.29 *Accuracy*

The accuracy of a potentiometer is defined by the limits of intrinsic error and the limits of variations due to influence quantities.

2.30 *Accuracy class*

A class of potentiometers the accuracy of all of which can be designated by the same number if they comply with all the requirements of this standard.

2.31 *Class index*

The number which designates the accuracy class.

3. Classification

Les potentiomètres qui font l'objet de cette norme sont désignés suivant les classes de précision définies au paragraphe 2.30, comme suit :

- a) 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1
- b) 5 ppM, 10 ppM, 20 ppM, 50 ppM, 100 ppM, 200 ppM, 500 ppM, 1 000 ppM.

L'indice de classe d'un potentiomètre peut être exprimé, soit en pourcentage comme en a), soit en ppM comme en b), soit à la fois en pourcentage et en ppM.

Si le potentiomètre est à calibres multiples, chaque calibre peut avoir son propre indice de classe.

4. Limites de l'erreur intrinsèque

Les potentiomètres doivent satisfaire aux limites de l'erreur intrinsèque spécifiées pour chaque classe de précision pendant la durée d'une année comptée à partir de la date du certificat délivré lors de la livraison ou d'une autre date fixée d'un commun accord entre le constructeur (ou le fournisseur responsable) et l'utilisateur, sous réserve que les conditions d'emploi, de transport et de stockage prescrites par le constructeur soient satisfaites.

Note. — Pour les potentiomètres, la stabilité en fonction du temps est une caractéristique essentielle. Ici, elle n'est spécifiée que pour la durée d'une année. L'expérience montre cependant que les effets du vieillissement se ralentissent avec le temps.

4.1 Limites admissibles de l'erreur intrinsèque

Les limites admissibles de l'erreur d'un potentiomètre sont composées de deux parties :

- un terme constant lié à la valeur conventionnelle,
- un terme variable proportionnel à la valeur affichée.

Les deux limites sont données, respectivement, par la valeur positive et la valeur négative de la formule binomiale :

$$E_{\text{lim}} = \pm \frac{c}{100} \left(\frac{U_n}{10} + X \right)$$

où :

- E_{lim} est la valeur limite admissible de l'erreur exprimée en volts,
- U_n est la valeur conventionnelle exprimée en volts,
- X est la valeur affichée exprimée en volts,
- c est l'indice de classe exprimé en pourcentage.

Lorsque l'indice de classe c est exprimé en ppM, la formule à employer devient :

$$E_{\text{lim}} = \pm \frac{c}{1\,000\,000} \left(\frac{U_n}{10} + X \right)$$

4.2 Linéarité incrémentale

4.2.1 La différence des erreurs correspondant à une même valeur affichée obtenue par deux combinaisons différentes de commutateurs ne doit pas dépasser la moitié de la limite admissible de l'erreur intrinsèque.

4.2.2 La différence des erreurs correspondant à deux positions voisines de l'un quelconque des cadrans de mesure ne doit pas dépasser la moitié de la demi-somme des limites admissibles de l'erreur intrinsèque de même signe correspondant respectivement à chacune des valeurs affichées.

4.3 Résolution

La résolution ne doit pas être supérieure à :

$$0,5 \frac{c}{100} U_n \text{ si l'indice de classe } c \text{ est exprimé en pourcentage,}$$

ou à :

$$0,5 \frac{c}{1\,000\,000} U_n \text{ si l'indice de classe } c \text{ est exprimé en ppM.}$$

3. Classification

Potentiometers specified in this standard are classified according to their accuracy classes as defined in Sub-clause 2.30 as follows:

- a) 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1
- b) 5 ppM, 10 ppM, 20 ppM, 50 ppM, 100 ppM, 200 ppM, 500 ppM, 1 000 ppM.

The class index of a potentiometer may be expressed either in percentage using a) or in ppM using b) or both.

If a potentiometer has several measuring ranges, each range may have its own class index.

4. Limits of intrinsic error

Potentiometers shall comply with the relevant limits of intrinsic error specified for their respective accuracy classes for the duration of one year from the date of certification associated with delivery or another date to be agreed upon by the manufacturer (or responsible supplier) and the user, provided that the conditions of use, transport and storage specified by the manufacturer are complied with.

Note. — For potentiometers, stability with regard to time is an essential characteristic. Here, it is specified only for the duration of one year, but experience has shown that the rate of change due to ageing effects decreases with time.

4.1 Permissible limits of intrinsic error

The permissible limits of error of a potentiometer are composed of two parts:

- constant term related to the fiducial value,
- variable term proportional to the dial setting.

The two limits are given by the positive and negative values, respectively, of the binomial formula:

$$E_{lim} = \pm \frac{c}{100} \left(\frac{U_n}{10} + X \right)$$

where:

- E_{lim} is the permissible limit value of the error, expressed in volts,
- U_n is the fiducial value, expressed in volts,
- X is the dial setting, expressed in volts,
- c is the class index, expressed as a percentage.

When the class index c is expressed in ppM, the formula given below should be used:

$$E_{lim} = \pm \frac{c}{1\,000\,000} \left(\frac{U_n}{10} + X \right)$$

4.2 Incremental linearity

4.2.1 The difference in error corresponding to the same value of the measured quantity obtained by any two dial settings shall not exceed half of the permissible limit of intrinsic error.

4.2.2 The difference in error between any two adjacent dial settings on any one measuring dial shall not exceed half of the average of the permissible limit of intrinsic error of the same sign for these settings.

4.3 Resolution

The resolution shall not have a value exceeding:

$0.5 \frac{c}{100} U_n$ if the class index c is expressed in percentage.

or:

$0.5 \frac{c}{1\,000\,000} U_n$ if the class index c is expressed in ppM.

4.4 Commutateur de calibre

Le constructeur doit spécifier s'il y a lieu ou non de procéder à un nouveau calibrage lorsqu'on change le calibre.

4.5 Cas d'un circuit indépendant pour le calibrage

Lorsque le potentiomètre est muni d'un circuit indépendant pour le calibrage, permettant d'effectuer cette opération sans utiliser les cadrans de mesure, l'erreur additionnelle introduite par ce calibrage ne doit pas dépasser la moitié de l'erreur intrinsèque admissible.

5. Conditions pour la détermination des erreurs intrinsèques

5.1 Les valeurs de référence relatives à chacune des grandeurs d'influence sont indiquées au tableau I.

5.2 Avant toute mesure, on doit respecter un temps suffisant pour que l'appareil atteigne un état stable, en équilibre avec les valeurs de référence des grandeurs d'influence.

5.3 L'écran (circuit) de protection contre les courants de fuite et l'écran électrostatique, s'ils existent, doivent être connectés selon les instructions du constructeur.

TABLEAU I

Conditions de référence et tolérances pour les grandeurs d'influence

Grandeur d'influence	Conditions de référence sauf indication contraire du constructeur	Indices de classe		Tolérances admises pour les essais ¹⁾
		%	ppM	
Température ambiante	20 °C ²⁾	0,0005...0,001 0,002 ...0,01 0,02 ...0,1	5...10 20...100 200...1 000	± 0,5 °C ± 1 °C ± 2 °C
Humidité relative	40% à 60%			
Position	Quelconque			
Taux d'ondulation ³⁾	Moins de 0,1%			
Tension de mode commun	Zéro	0,0005...0,1	5...1 000	± 0,1 fois la valeur conventionnelle
Durée d'alimentation préalable du potentiomètre ⁴⁾	au moins 5 min			

¹⁾ Pour un domaine de référence, aucune tolérance n'est admise.

²⁾ Si une autre température est indiquée, elle doit être choisie parmi celles qui sont prescrites par la Publication 160 de la CEI, c'est-à-dire 23 °C ou 27 °C.

³⁾ S'applique à l'ondulation de toute source d'alimentation à courant continu extérieure associée à l'ondulation d'une éventuelle source de tension de référence extérieure ainsi qu'à l'ondulation superposée à la grandeur mesurée.

⁴⁾ Les effets des dérives de la (des) source(s) d'alimentation en courant continu ne sont pas à prendre en considération. Ils sont normalement éliminés par les opérations de calibrage.

4.4 Range-changing device

The manufacturer shall specify if re-standardization of the potentiometer is necessary on changing the range.

4.5 Independent circuit for standardization of a potentiometer

If a potentiometer can be standardized on any range by means of an independent circuit without the use of the measuring dials, the additional error introduced by such standardization shall not exceed half of the permissible intrinsic error.

5. Conditions for the determination of intrinsic errors

5.1 The reference values relative to each of the influence quantities are shown in Table I.

5.2 Before any measurement, sufficient time shall elapse for the potentiometer to reach a stable state and to be in equilibrium with the reference values of the influence quantities.

5.3 The leakage current screen and the electrostatic screen, if any, shall be connected in accordance with the manufacturer's instructions.

TABLE I
Reference conditions and tolerances of the influence quantities

Influence quantity	Reference conditions unless otherwise indicated by the manufacturer	Class index		Tolerance permitted for testing purposes ¹⁾
		%	ppM	
Ambient temperature	20 °C ²⁾	0.0005...0.001 0.002 ...0.01 0.02 ...0.1	5...10 20...100 200...1 000	± 0.5 °C ± 1 °C ± 2 °C
Relative humidity	40% to 60%			
Position	Any			
Ripple content ³⁾	Less than 0.1%			
Common mode voltage	Zero	0.0005...0.1	5...1 000	± 0.1 of the fiducial value
Period of connection to auxiliary supplies prior to measurement ⁴⁾	At least 5 min			

¹⁾ For a reference range, no tolerance is allowed.

²⁾ If another temperature is indicated, it should be chosen from IEC Publication 160, that is 23 °C or 27 °C.

³⁾ This relates to the ripple content of each associated external d.c. supply to the ripple of the external voltage reference source (if any) and to the ripple superimposed on the measured quantity.

⁴⁾ The effects of changes in the d.c. supply(ies) are not taken into account. They are normally removed by the process of standardization.

6. Variations admissibles

6.1 Limites de variation

Lorsque le potentiomètre est placé dans les conditions de référence données au tableau I et que l'on fait varier une seule grandeur d'influence conformément aux prescriptions du paragraphe 6.2, la variation ne doit pas dépasser les valeurs indiquées au tableau II et au paragraphe 6.3.

TABLEAU II
Limites du domaine nominal d'utilisation et variations admissibles

Grandeur d'influence	Indices de classe		Limites du domaine nominal d'utilisation, sauf indication contraire du constructeur	Variation admissible ¹⁾
	%	ppM		
Température ambiante	0,0005...0,001 0,002 ...0,01 0,02 ...0,1	5...10 20...100 200...1 000	Valeur de référence $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Valeur de référence $\pm 5^{\circ}\text{C}$ Valeur de référence $\pm 10^{\circ}\text{C}$	20 50 100
Humidité relative	0,0005...0,1	5...1 000	25% et 75%	30
Tension de mode commun en courant continu	0,0005...0,1	5...1 000	$\pm 10 \text{ V}^{2)}$	50

¹⁾ Exprimée en pourcentage de l'erreur intrinsèque admissible.

²⁾ La résistance du circuit extérieur, c'est-à-dire la résistance vue des deux bornes entre lesquelles la tension à mesurer est appliquée, ne doit pas dépasser 10 k Ω .

6.2 Conditions pour la détermination des variations

6.2.1 Les variations doivent être déterminées pour chacune des grandeurs d'influence. Lors de chaque détermination, les autres grandeurs d'influence doivent être maintenues dans leurs conditions de référence.

6.2.2 La variation est évaluée comme suit:

6.2.2.1 Lorsqu'une valeur de référence est assignée au potentiomètre, la grandeur d'influence doit être modifiée entre cette valeur et une valeur quelconque dans les limites du domaine nominal d'utilisation indiquées dans le tableau II.

6.2.2.2 Lorsqu'un domaine de référence et un domaine nominal d'utilisation sont assignés au potentiomètre, la grandeur d'influence doit être modifiée entre chacune des limites du domaine de référence et une valeur quelconque de la partie du domaine nominal d'utilisation qui est adjacent à la limite considérée du domaine de référence.

6.3 Détermination de l'influence d'une tension de mode commun

L'influence d'une tension de mode commun peut dépendre de la résistance du circuit extérieur de la grandeur mesurée.

Cette influence peut être déterminée:

- soit selon une méthode directe, indiquée à l'annexe A,
- soit selon une méthode indirecte, indiquée à l'annexe B.

Lorsque l'enveloppe du potentiomètre est en matière isolante, celui-ci doit être posé sur une plaque conductrice tenant lieu de borne de terre.

Les essais déterminant les effets d'une tension de mode commun sont à effectuer seulement s'ils sont prévus par accord entre constructeur et utilisateur.

6. Permissible variations

6.1 Limits of variation

When the potentiometer is under the reference conditions given in Table I and a single influence quantity is varied in accordance with Sub-clause 6.2, the variation shall not exceed the values specified in Table II and Sub-clause 6.3.

TABLE II
Limits of the nominal range of use and permissible variations

Influence quantity	Class index		Limits of nominal range of use unless otherwise indicated by the manufacturer	Permissible variation ¹⁾
	%	ppM		
Ambient temperature	0.0005...0.001	5...10	Reference value $\pm 2^{\circ}\text{C}$	20
	0.002 ...0.01	20...100	Reference value $\pm 5^{\circ}\text{C}$	50
	0.02 ...0.1	200...1 000	Reference value $\pm 10^{\circ}\text{C}$	100
Relative humidity	0.0005...0.1	5...1 000	25% and 75%	30
d.c. common mode voltage	0.0005...0.1	5...1 000	$\pm 10\text{ V}$ ²⁾	50

¹⁾ Expressed as a percentage of the permissible intrinsic error.

²⁾ The resistance of the external circuit, that is the resistance seen from the two terminals between which the measured quantity is applied, shall not exceed 10 k Ω .

6.2 Conditions for the determination of the variations

6.2.1 Variations shall be determined for each influence quantity. During each determination, all other influence quantities shall be maintained at their reference conditions.

6.2.2 The variation is assessed as follows:

6.2.2.1 When a reference value is assigned to the potentiometer, the influence quantity shall be varied between that value and any value within the limits of the nominal range of use as given in Table II.

6.2.2.2 When a reference range and a nominal range of use are assigned to the potentiometer, the influence quantity shall be varied between each of the limits of the reference range and any value in that part of the nominal range of use adjacent to the chosen limit of the reference range.

6.3 Determination of the effect of a common mode voltage

The effect of a common mode voltage may depend on the resistance of the external circuit of the measured quantity.

The effect of a common mode voltage may be determined:

- either by the direct method given in Appendix A or,
- by the indirect method given in Appendix B.

If the potentiometer enclosure is made of insulating material, a conductive supporting plate is used instead of the earth terminal.

Tests to determine the effect of a common mode voltage are to be carried out only by agreement between manufacturer and user.

7. Prescriptions électriques et mécaniques additionnelles

7.1 Epreuve de rigidité diélectrique et autres règles de sécurité

Les prescriptions relatives à l'épreuve de rigidité diélectrique et aux autres mesures de sécurité sont incluses dans la Publication 414 de la CEI: Règles de sécurité pour les appareils de mesure électriques indicateurs et enregistreurs et leurs accessoires, à laquelle on doit se référer.

7.2 Mesure de la résistance d'isolement

Les valeurs de la résistance d'isolement, mesurées sous tension continue de $500\text{ V} \pm 10\%$ entre deux points quelconques non destinés à être connectés entre eux, ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées dans le tableau III.

La mesure doit être faite entre 1 min et 2 min après l'application de la tension.

TABLEAU III
Valeurs minimales de la résistance d'isolement

Indices de classe		Résistance d'isolement minimale
%	ppM	
0,0005 ... 0,001	5 ... 10	10 GΩ
0,002 ... 0,01	20 ... 100	1 GΩ
0,02 ... 0,1	200 ... 1 000	100 MΩ

7.3 Commutateurs sélecteurs des circuits de la grandeur mesurée

Les éventuels commutateurs sélecteurs des circuits de la grandeur mesurée doivent commuter tous les pôles de tous les circuits à mesurer. Ces circuits ne doivent pas être interconnectés, même momentanément, pendant la manœuvre du commutateur.

7.4 Rhéostats pour le calibrage du potentiomètre

Lorsque des rhéostats intérieurs sont prévus, leur réglage doit être progressif et sans interruption. Ils doivent avoir une finesse de réglage telle que le courant dans le potentiomètre puisse être ajusté avec une résolution inférieure ou égale à 10% de la valeur correspondant à l'indice de classe.

7.5 Températures limites pour le stockage, le transport et l'utilisation

Sauf indication contraire du constructeur, les potentiomètres doivent être capables de supporter sans dommage l'exposition aux températures ambiantes comprises dans la plage -10 °C à $+50\text{ °C}$. Après retour aux conditions de référence, les potentiomètres doivent satisfaire aux prescriptions de la présente norme.

Notes 1. — Lorsque le potentiomètre est installé sur une baie ou un pupitre, il y a lieu de s'assurer que la ventilation nécessaire au fonctionnement n'est pas entravée.

2. — Au cas où le potentiomètre contient une pile étalon ou d'autres équipements pouvant être endommagés par la température, le constructeur peut indiquer d'autres valeurs.

7. Additional electrical and mechanical requirements

7.1 Voltage test and other safety requirements

The requirements for the voltage test and other safety requirements are included in IEC Publication 414, Safety Requirements for Indicating and Recording Electrical Measuring Instruments and their Accessories, to which reference shall be made.

7.2 Insulation resistance test

The values of d.c. insulation resistance, measured at 500 V d.c. $\pm 10\%$ between any two points which are not intended to have any connection between them, shall not be less than the values given in Table III.

The measurement shall be made between 1 min and 2 min after the application of the voltage.

TABLE III
Minimum values of insulation resistance

Class index		Minimum value of insulation resistance
%	ppM	
0.0005...0.001	5...10	10 G Ω
0.002 ...0.01	20...100	1 G Ω
0.02 ...0.1	200...1 000	100 M Ω

7.3 Measured quantity circuit selector switches

Measured quantity circuit selector switches, if any, shall switch all poles of all measured quantity circuits. The several measured quantity circuits shall not be connected together, even momentarily, during operation of the switch.

7.4 Rheostats for standardization of the potentiometer

If internal rheostats are provided, they shall be smooth and continuous in operation and shall have a fineness of adjustment such that the potentiometer current can be set with a resolution less than or equal to 10% of the value corresponding to the class index.

7.5 Limiting temperature for storage, transport and use

Unless otherwise stated by the manufacturer, potentiometers shall be capable of withstanding, without damage, exposure to ambient temperatures within the range $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. After returning to reference conditions, the potentiometers shall meet the requirements of this standard.

Notes 1. — If potentiometers are installed in racks or test desks, care should be taken to ensure that the ventilation required for their operation is not impeded.

2. — If the potentiometer incorporates a standard cell or other devices which could be damaged by temperature, the manufacturer may state other values.

8. Informations, inscriptions et symboles

8.1 Informations

8.1.1 Les informations suivantes doivent être données par le constructeur :

- a) Nom ou marque du constructeur ou du fournisseur responsable.
- b) Référence du type, donnée par le constructeur ou le fournisseur responsable.
- c) Numéro de série.
- d) Etendue de mesure, résolution et facteur(s) de calibre.
- e) Indice(s) de classe.
- f) Valeur de référence et domaine nominal d'utilisation pour la température si les valeurs sont différentes de celles indiquées dans les tableaux I et II.
- g) Position de référence et domaine nominal d'utilisation pour la position, s'il y a lieu.
- h) Nature et caractéristiques essentielles des équipements auxiliaires; en particulier celles de la source de tension de référence et de la source d'alimentation, s'il y a lieu.
- i) Procédure de calibrage du potentiomètre et son mode d'emploi.
- j) Schéma des circuits, valeurs des composants et nomenclature des éléments qui peuvent être remplacés.
- k) Valeur (domaine) de référence et domaine nominal d'utilisation pour les autres grandeurs d'influence (voir f) et g)) si les valeurs sont différentes de celles indiquées dans les tableaux I et II.
- l) Tension d'épreuve.

8.1.2 Lorsque la fourniture d'un certificat est prévue par accord entre le constructeur ou le fournisseur responsable et l'utilisateur, ce certificat doit contenir les informations suivantes :

- m) Valeurs certifiées avec l'incertitude de mesurage.
- n) Date de la certification.
- o) Désignation de l'autorité de certification.

8.2 Inscriptions, symboles et leurs emplacements

Les inscriptions et les symboles doivent être lisibles et indélébiles.

Les symboles à utiliser sont indiqués dans le tableau IV.

8.2.1 Les informations suivantes doivent être indiquées sur une plaque signalétique ou sur le boîtier :

- a), b), c),
- e) en utilisant les symboles E-7 ou E-8.
- g) en utilisant les symboles D-1 à D-6.
- l) en utilisant les symboles C-1 à C-3.

De plus, l'inscription suivante doit figurer :

« Potentiomètre à courant continu. » Cette inscription peut être faite dans n'importe quelle langue.

Le symbole F-33, indiquant que toute autre information essentielle est donnée dans un document séparé, s'il y a lieu.

Si une valeur de référence ou un domaine de référence est inscrit, il doit être souligné.

8.2.2 Toutes les bornes doivent être marquées de façon à indiquer la polarité (si nécessaire), la fonction et les caractéristiques de la source d'alimentation.

En particulier, les bornes suivantes doivent être identifiées par une marque apposée auprès de la borne :

- les bornes de mesure ;
- les bornes destinées à la connexion d'un équipement auxiliaire ;
- la borne de terre, si elle existe (en utilisant le symbole F-31) ;
- la (les) borne(s) de l'écran (circuit) de protection contre les courants de fuite, si elle(s) existe(nt) ;
- la borne de l'écran électrostatique, si elle existe.

8.2.3 Les informations suivantes doivent être données soit sur la plaque signalétique, soit sur le boîtier, soit dans un document séparé :

- d), f), k).

8. Information, markings and symbols

8.1 Information

8.1.1 The following information shall be given by the manufacturer:

- a) Manufacturer's name or mark or that of the responsible supplier.
- b) Type reference given by the manufacturer or responsible supplier.
- c) Serial number.
- d) Effective range, resolution and measuring range factor(s).
- e) Class index (indices).
- f) Reference value and nominal range of use for temperature if different from those given in Tables I and II.
- g) Where relevant, reference position and nominal range of use for position.
- h) Where relevant, essential parameters of the auxiliary equipment, in particular those of the voltage reference source and current supply apparatus.
- i) Procedure for standardization and use of the potentiometer.
- j) Circuit diagram, values of components and list of replaceable parts.
- k) Reference value (range) and nominal range of use for other influence quantities (see *f)* and *g)*), if different from those given in Tables I and II.
- l) Test voltage.

8.1.2 If a certificate is supplied by agreement between the manufacturer or responsible supplier and the user, it shall contain the following information:

- m) Certified values together with their uncertainties.
- n) Date of certification.
- o) Designation of certifying authority.

8.2 Markings, symbols and their locations

The markings and symbols shall be legible and indelible.

The symbols specified in Table IV shall be used.

8.2.1 The following information shall be marked on a nameplate or on the case:

- a), b), c),
- e) using symbol E-7 or E-8.
- g) using symbols D-1 to D-6.
- l) using symbols C-1 to C-3.

In addition, the following markings shall be made:

“d.c. potentiometer” or this term in another language.

Where relevant, symbol F-33, showing that some other essential information is given in a separate document.

If the reference value or the reference range is marked, it shall be identified by underlining.

8.2.2 All terminals shall be marked to show polarity (where relevant), function and characteristics of the supply source.

In particular, the following terminals shall be identified by a marking adjacent to the terminal:

- measuring terminals;
- terminals for connection to auxiliary equipment;
- earth terminal, if any (using symbol F-31);
- terminal(s) of the leakage current screen (circuit), if any;
- terminal of the electrostatic screen, if any.

8.2.3 The following information shall be given either on the nameplate or on the case or in a separate document:

- d), f), k).

8.3 Documentation

8.3.1 La notice doit préciser les informations suivantes:


a), b), c), h), i), j);

d), f), k), si celles-ci ne sont pas indiquées sur une plaque signalétique ou sur le boîtier. (Voir paragraphe 8.2.3.)

8.3.2 Le certificat prévu au paragraphe 8.1.2, lorsqu'il est fourni, doit donner les informations suivantes:

m), n), o).

8.4 Exemple de marquage d'un potentiomètre

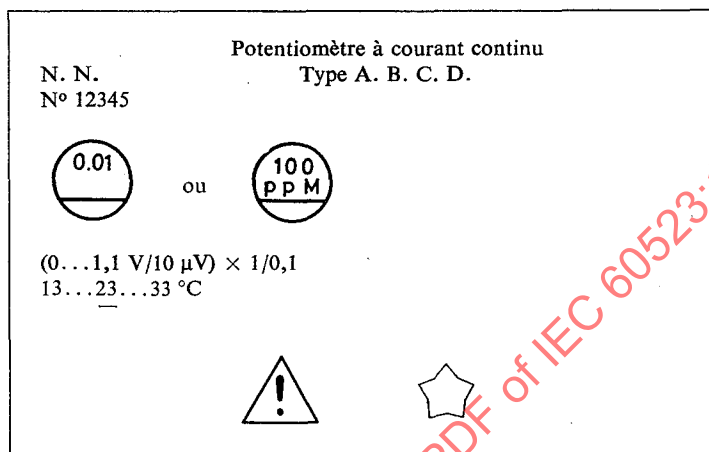

Dans cet exemple, les inscriptions signifient:

- 1) Potentiomètre à courant continu, type A.B.C.D., numéro de série 12345, fabriqué par N.N.
- 2) Indice de classe: 0,01 ou 100 ppM.
- 3) — avec facteur de calibre 1:
étendue de mesure (0...1,1 V) × 1. Résolution 10 μV;
— avec facteur de calibre 0,1:
étendue de mesure (0...1,1 V) × 0,1. Résolution 1 μV.
- 4) Température de référence: 23 °C.
Domaine nominal d'utilisation: de 13 °C à 33 °C.
(Ces valeurs sont indiquées car elles diffèrent de celles indiquées dans les tableaux I et II.)
- 5) D'autres informations essentielles sont indiquées dans un document séparé.
- 6) La tension d'épreuve est de 500 V.

8.3 Documentation

8.3.1 Documentation shall state:


a), b), c), h), i), j);

d), f), k), if these are not marked on the nameplate or on the case. (See Sub-clause 8.2.3.)

8.3.2 The certificate referred to in Sub-clause 8.1.2, when supplied, shall state:

m), n), o).

8.4 Example of the marking of a potentiometer

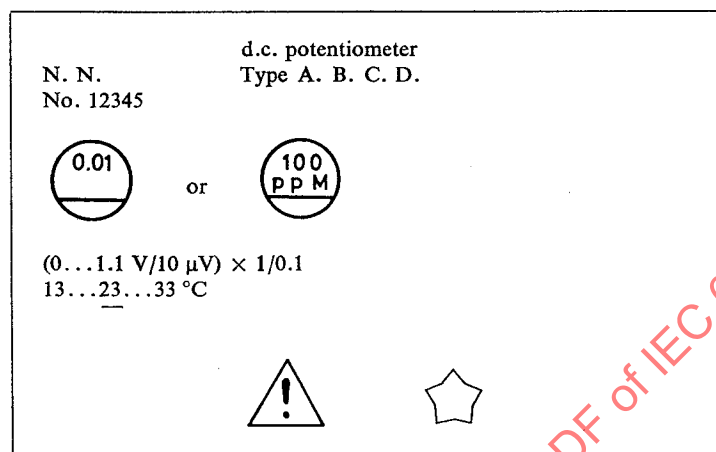

In this example, the markings provide the following information:

- 1) d.c. potentiometer, type A.B.C.D., serial number 12345, manufactured by N.N.
- 2) The class index: 0.01 or 100 ppM
- 3) — range factor 1:
effective range $(0 \dots 1.1 \text{ V}) \times 1$. Resolution $10 \mu\text{V}$;
— range factor 0.1:
effective range $(0 \dots 1.1 \text{ V}) \times 0.1$. Resolution $1 \mu\text{V}$.
- 4) Reference value of temperature: 23°C .
Nominal range of use: from 13°C to 33°C .
(These values are shown because they are different from those specified in Tables I and II.)
- 5) Further essential information is given in a separate document.
- 6) The test voltage is 500 V .